


改善箇所説明図(不具合事象②)

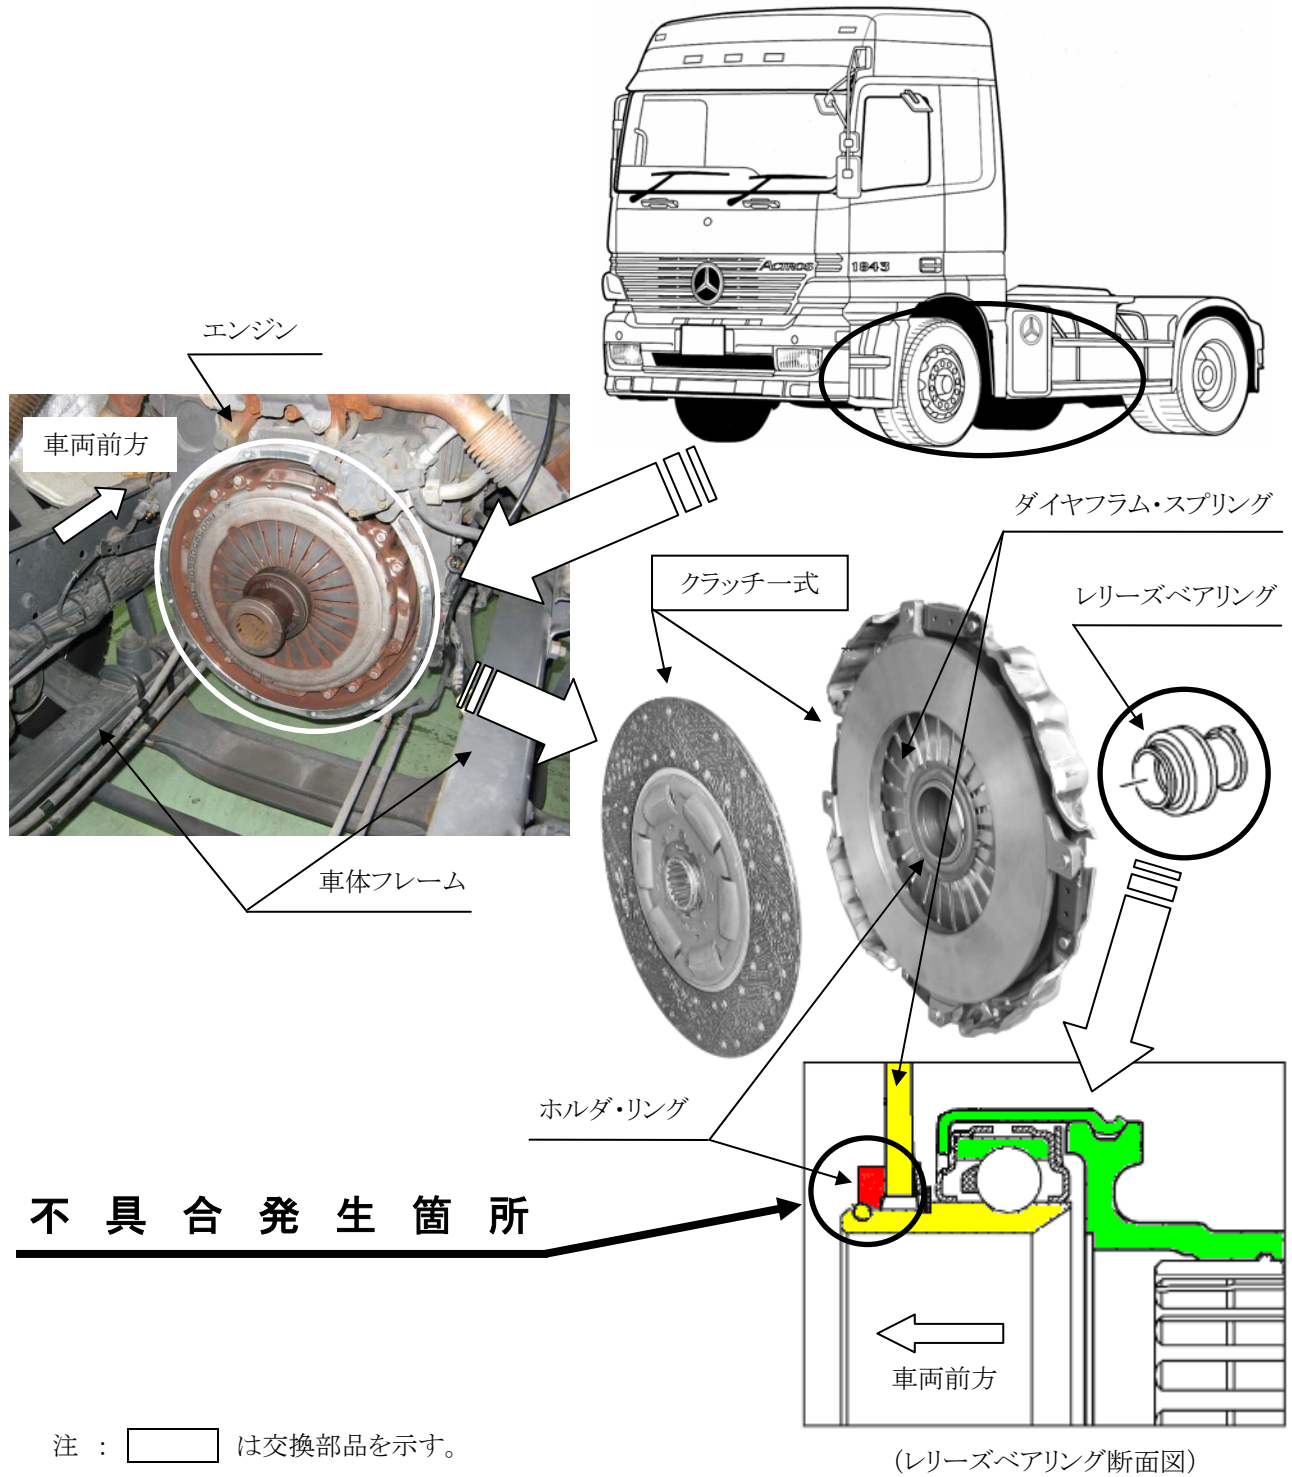

不 具 合 発 生 箇 所

注 : [ ] は交換部品を示す。

(リリースベアリング断面図)

機械式自動変速トランスミッションのクラッチを作動させるクラッチ・リリースベアリングとダイヤフラム・スプリングを接続するホルダ・リングの構造が不適切なものがあるため、早期に摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、クラッチ操作によりホルダ・リングがリリースベアリングから脱落し、変速操作ができなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、クラッチを点検し、対象となるものについてクラッチ一式を対策品と交換する。

識別 : クラッチ・アクチュエータ下側取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。