


改善箇所説明図




制御ユニット(フロントモジュール)

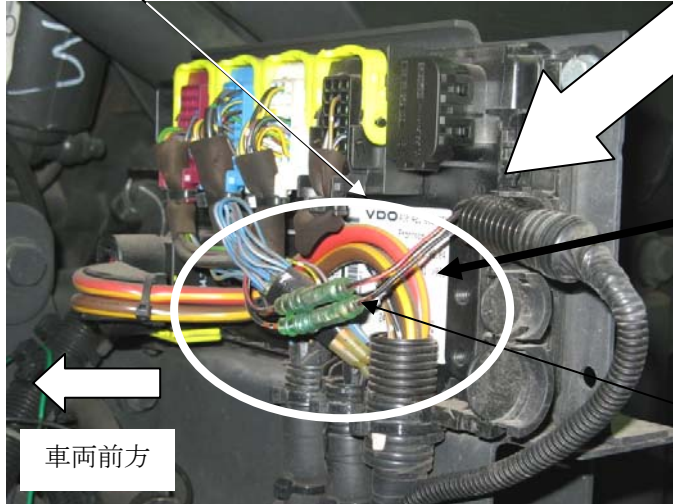

車両前方

不具合発生箇所

側面方向指示器用に追加装着した配線

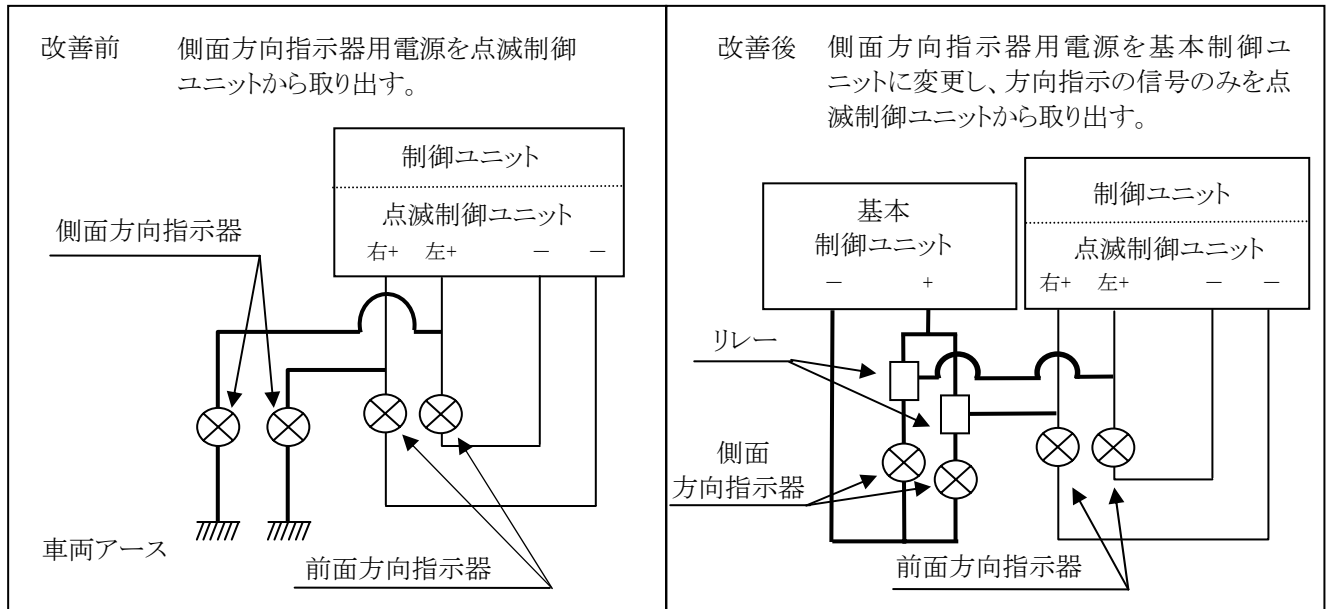

側面方向指示器用電源の取り出し位置が不適切なため、電流値が点滅制御ユニットの電流許容量を超え、そのまま使用を続けると、当該点滅制御ユニットが損傷し、方向指示器が正常に点滅しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、側面方向指示器の電源取り出し位置を変更するとともに、点滅信号用配線を新たに追加する。

識別 : キャブコネクタ蓋左側に黄色ペイントを塗布する。