

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 20 年 2 月 13 日

リコール届出番号	外-1459	リコール開始日	平成 20 年 2 月 14 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	燃料装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホース端部に内径の大きいクランプ(止め具)を誤って取り付けたため、そのまま使用を続けると、当該クランプの圧着力が低下し、最悪の場合、ホース端部より燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該クランプを正規品と交換するとともに、燃料ホースを新品と交換する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	0 件
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1459 を貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	G650X CO	BMW G650X Country	WB10164097XA60175 ~ WB10164097XA61911 平成 18 年 12 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 26 日	140 台	
	G650X CH	BMW G650X Challenge	WB10165037XA80260 ~ WB10165037XA81537 平成 18 年 10 月 16 日 ~ 平成 19 年 3 月 1 日	52 台	
	G650X MO	BMW G650X Moto	WB10167097XB00363 ~ WB10167017XB01586 平成 18 年 12 月 18 日 ~ 平成 19 年 2 月 19 日	74 台	
	(3 型式)	(3 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 18 年 10 月 16 日 ~ 平成 19 年 3 月 26 日	計 266 台	

(備考) 本届出は、平成 19 年 11 月 6 日付け「届出番号 外-1442」のリコール届出において、不具合に対する改善部品が不適切であったため、再度対策を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。