


改善箇所説明図

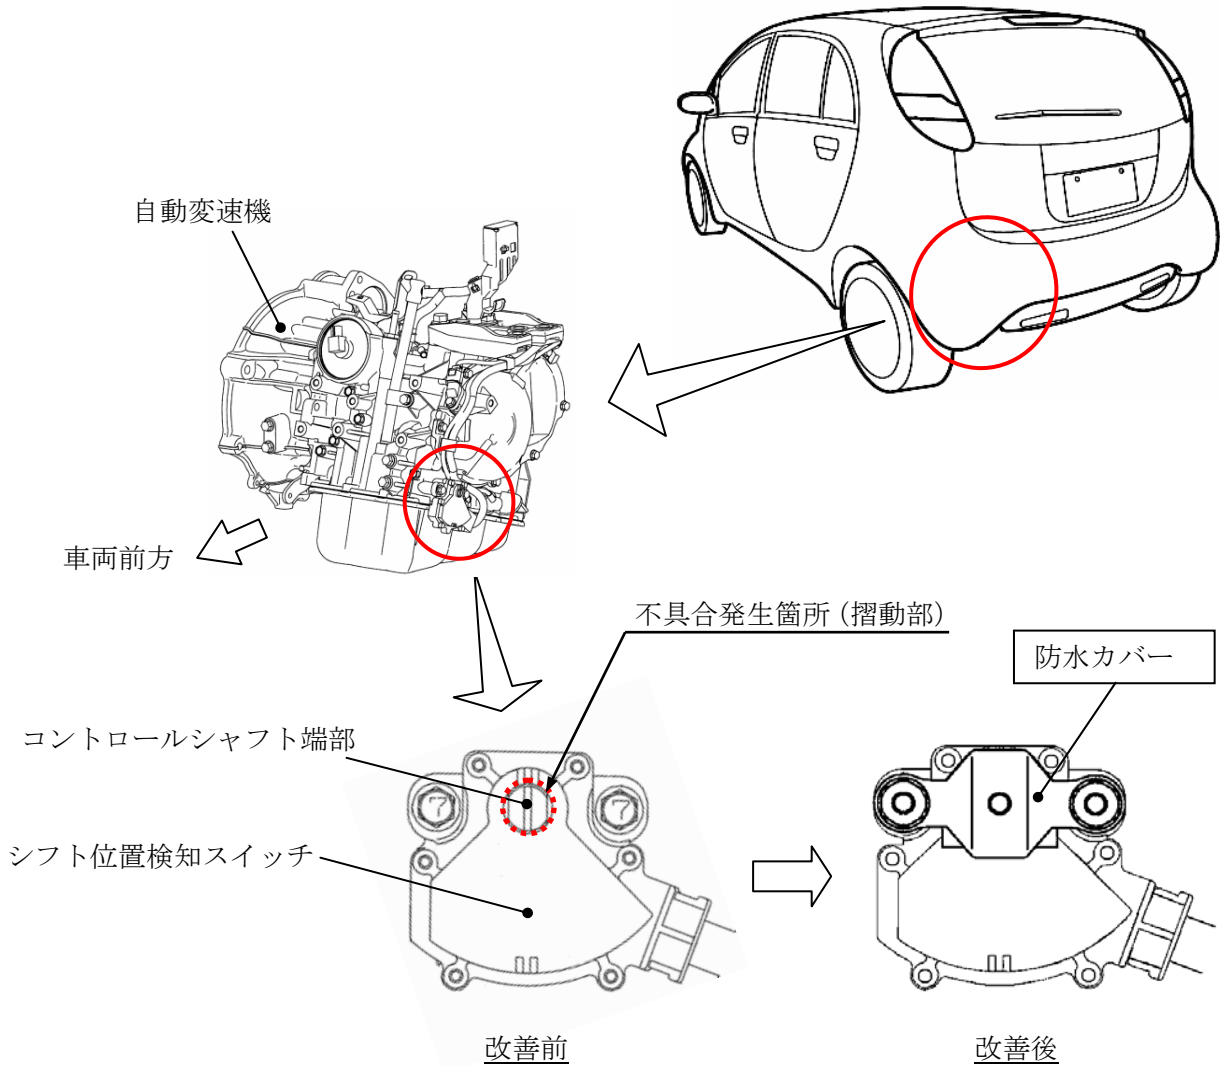

自動変速機のコントロールシャフト端部摺動部の防水構造が不適切なため、使用過程で錆が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該シャフトが作動不良となり、最悪の場合、パーキング位置に操作してもエンジンが始動できないことがある。また、坂路駐車等で駐車ブレーキをかけ忘れた際に、車両が動くおそれがある。

改善の内容

全車両、コントロールシャフト端部摺動部を清掃し、当該摺動部に防水カバーを追加する。

注：図中の 内は追加部品を示す。

識別：改善済み車は、助手席ドアのローワーヒンジ取付け上側ボルトの頭部に白色、または黄色のペイントを塗布する。