



改善箇所説明図

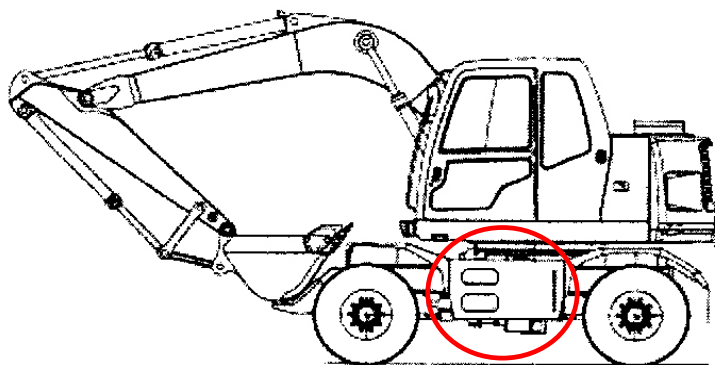

車両全体



油圧配管

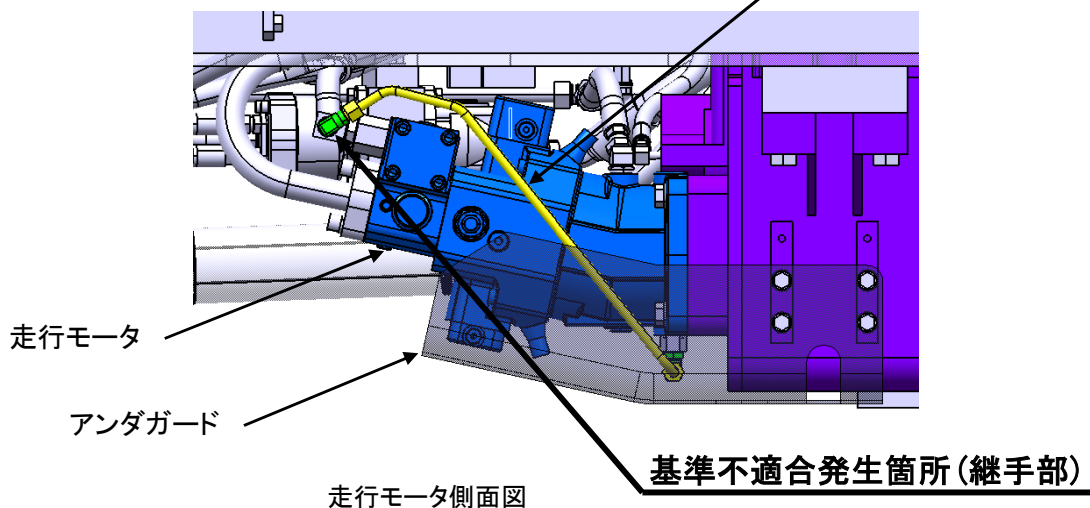


不具合の内容

走行モータの油圧配管において、パイプ形状が不適切なため、走行時にパイプが振動して配管継手部に亀裂が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動油が漏れ、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該油圧配管を対策品に交換する。また全車両、油圧配管とアンダガードとの隙間を確保するための固定具を追加する。

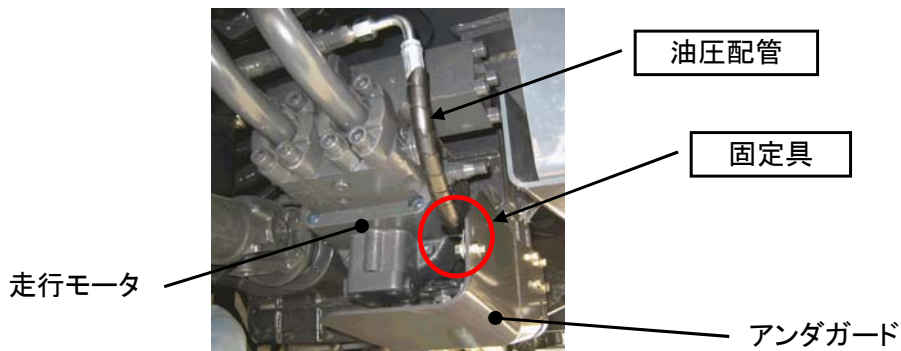

識別：走行モータ油圧配管の外観で識別する。

注) □内は交換部品と追加部品を示す。