


## 改善箇所説明図

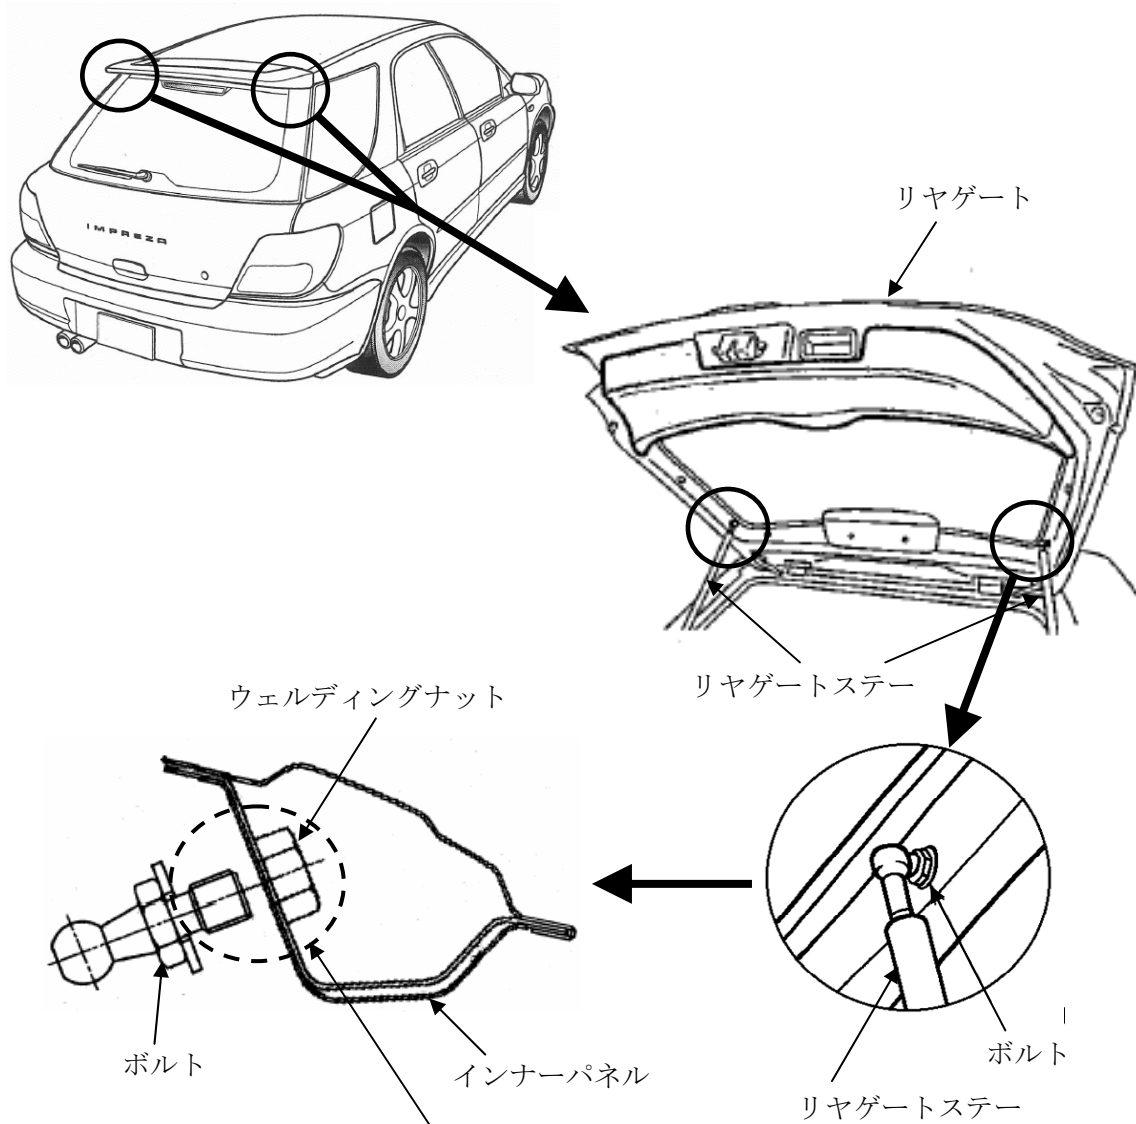

### 不具合発生箇所

跳ね上げ式リヤゲートに取り付けられているリヤゲートステー取付用ボルトの締め付けトルクが不足しているものがある。そのため、リヤゲート開閉操作の繰り返しによって、リヤゲートステー取付部が破損して、リヤゲートが降下し身体の一部に当たるおそれがある。

### 改善内容

全車両、リヤゲートステー取付用ボルトの締め付け状況を確認し、ボルト部に弛み・ガタつきがある場合は適正なトルクで締め付けを行う。また、取付部に亀裂・変形のあるものについては、板金修正を行うとともに、対策品のナットを取り付け、適正なトルクで締め付けを行う。

### 識別

リヤゲートステーの上端部に白マークを付ける。