

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月4日

リコール届出番号	2060	リコール開始日	平成20年3月5日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	緩衝装置（トルクロッド）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型ノンステップ路線バスにおいて、フロント右側エアスプリングブラケットの補強板の形状が不適切なため、補強板に切り欠きがないものがある。そのため、トルクロッドが補強板と干渉することがあり、最悪の場合、トルクロッドが損傷し、折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該補強板の形状を確認し、切り欠きが無い場合は切り欠きを設ける。なお、トルクロッドに干渉跡があるものは、トルクロッドを新品と交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2060のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LV280L1	エルガ	LV280L1-3000110～LV280L1-3000794 平成13年8月9日～平成16年2月2日	10	
			LV280L1-7000030～LV280L1-7000325 平成16年9月15日～平成17年8月3日	26	
	KL-LV280N1		LV280N1-3000131～LV280N1-3000396 平成13年11月22日～平成16年1月22日	14	
			LV280N1-7000050～LV280N1-7000131 平成16年11月10日～平成17年3月2日	9	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000593～LV234L1-7001007 平成18年3月13日～平成19年2月20日	25	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000238～LV234N1-7000568 平成18年2月20日～平成19年7月27日	21	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成13年8月9日～平成19年7月27日	(合計105台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。