

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成20年3月5日

改善対策届出番号	366	改善対策開始日	平成20年3月6日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	自動変速機(コントロールシャフト)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因	自動変速機のコントロールシャフト端部摺動部の防水構造が不適切なため、使用過程で錆が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該シャフトが作動不良となり、最悪の場合、パーキング位置に操作してもエンジンが始動できないことがある。また、坂路駐車等で駐車ブレーキをかけ忘れた際に、車両が動くおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、コントロールシャフト端部摺動部を清掃し、当該摺動部に防水カバーを追加する。		
不具合件数	19件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	CBA-HA1W	アイ	HA1W-0000285～HA1W-0300793 平成17年12月25日～平成19年7月30日	41,496台	
	DBA-HA1W		HA1W-0200201～HA1W-0402112 平成18年9月29日～平成19年8月29日	11,487台	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月25日～平成19年8月29日	(計52,983台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。