

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月19日

リコール届出番号	外-1479	リコール開始日	平成20年3月19日
届出者の氏名又は名称	(製作国：米国) (製作者名：いすゞ自動車株式会社) いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（燃料噴射装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の燃料噴射装置において、インジェクタ（燃料噴射弁）の設計寸法が不適切なため、プランジャとバレルの隙間が大きいものがあり、オーリングが変形、損傷して気密性が損われ、燃料の軽油がエンジンオイルに混入するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、オイルパンの油量が増大し、ブローバイホースを経由して吸気管に軽油の混入したオイルが吸入され、原動機の回転が上昇するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インジェクタのシリアル番号を確認し、対象となるものは全気筒のインジェクタを対策品と交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.外-1479のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KH-UES73EW	MU	UES73EW-4100076～UES73EW-4115460 平成10年3月16日～平成13年5月8日	896	
	KH-UES73FW	WIZARD	UES73FW-4100080～UES73FW-4117364 平成10年3月16日～平成13年10月30日	8,861	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成10年3月16日～平成13年10月30日	(合計9,757台)	

(備考) 本届出は、平成17年11月4日付け「届出番号外-1265」のリコール届出において、対策措置部品に不具合があったため、再度対策を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。