

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月27日

リコール届出番号	外-1469	リコール開始日	平成20年 3月 28日		
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 デービッド・ブルーム <table border="0" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">製 作 国： 英国</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">製作者名： ランドローバーグループ社</td> </tr> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">問い合わせ先： お客様相談室 0120-92-2992</p>			製 作 国： 英国	製作者名： ランドローバーグループ社
製 作 国： 英国					
製作者名： ランドローバーグループ社					
不具合の部位（部品名）	車体装置（サンルーフ）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンルーフ装着車において、サンルーフガイドレールの構造が不適切なため、当該ガイドレールに過度の応力がかかると、亀裂が発生することがある。そのため、サンルーフにねじれや固着が生じ、この状態で乗員がサンルーフに外力を加える、または走行風圧でサンルーフに外力が加わると、サンルーフが作動機構から外れ、最悪の場合、脱落するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、当該ガイドレールに保持ブロックを取り付けるとともに形状を変更する。				
不 具 合 件 数	国内： 0 件	事 故 の 有 無	国内： 無し		
発 見 の 動 機	本国からの情報による				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者： 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・ 自動車分解整備事業者： 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1469 のステッカーを貼付する。 				

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ランドローバー	CBA-LF32	フリーランダー2	SALF23Ax7H000437～SALFA23Ax7H083101 平成19年2月21日～平成20年2月12日	306	サンルーフ装着車両に限る。 車台番号7桁目は製造者の管理番号であり、「0～9」又は「X」のいずれか1文字が挿入される。
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年2月21日～平成20年2月12日	(計306台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。