


## 改善箇所説明図

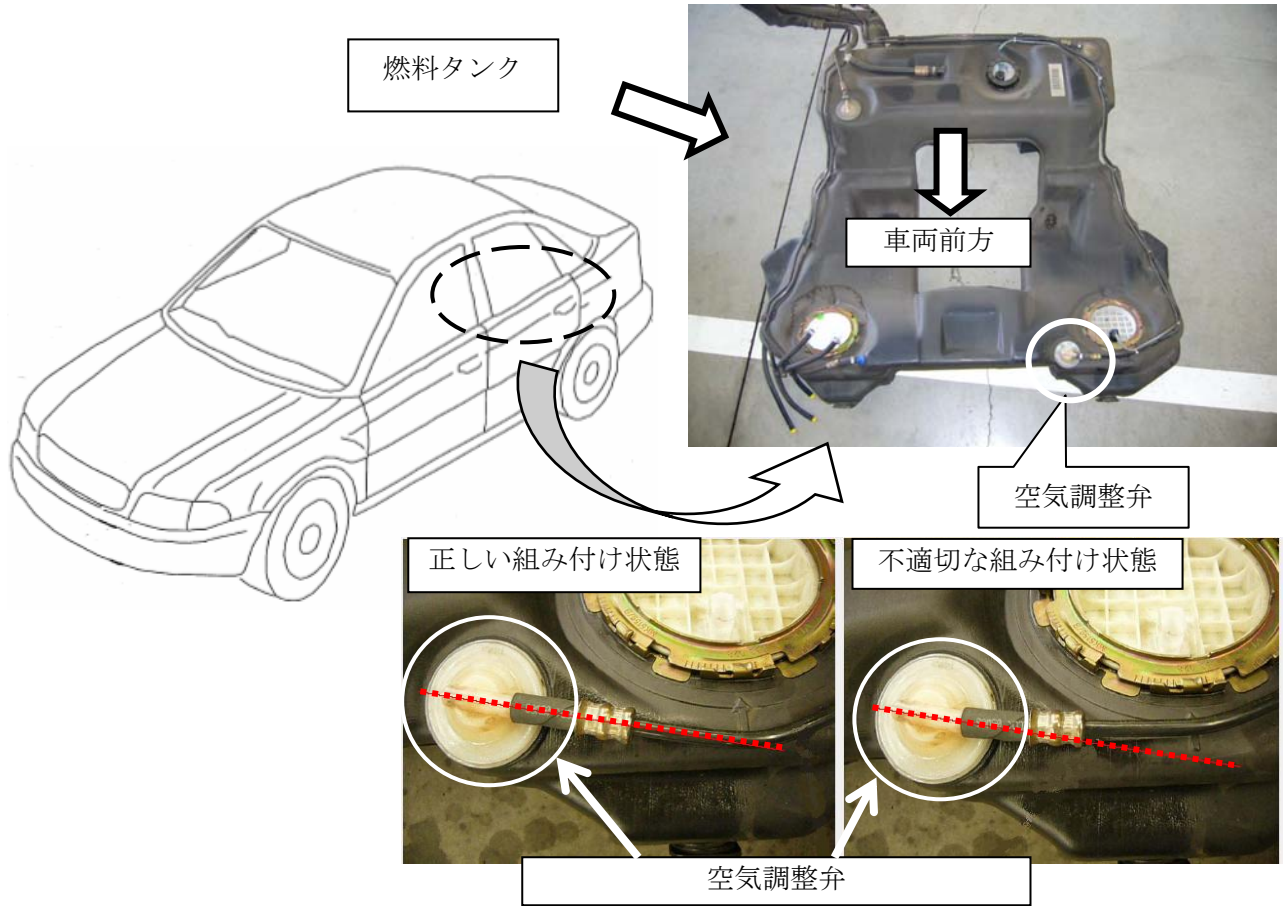

### 不具合発生箇所

燃料タンク上部の樹脂製空気調整弁（ベンチレーション・バルブ）に応力が生じるようにホースが組み付けられたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該調整弁に亀裂が発生し、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。

### 改善内容

全車両、当該ホースを点検し、不適切な場合は当該ホースを正しく組み付ける。  
また当該調整弁が損傷している場合は燃料タンクを新品と交換する。

識別： キャンペーンステッカーに「20M6、日付（西暦・月・日の順）、ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に張付ける。

