

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月14日

リコール届出番号	外-1471	リコール開始日	平成20年4月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 フォーピラーズ 代表取締役 長澤 宏昭	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：フォード自動車株式会社 問い合わせ先：AS&PDI事業部 03-5748-4030	
不具合の部位	原動機（定速走行装置解除スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マスターシリンダーに取り付けられている定速走行装置解除スイッチにおいて、当該解除スイッチ内部のシール構造が不適切なため、ブレーキ液が漏れて内部の電気端子にかかり、接点が腐食することがある。そのため、スイッチ内部の抵抗値が高くなり、スイッチが過熱されて溶解し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、定速走行装置解除スイッチ及び配線を対策品に交換する。		
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 0件
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1471のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	E-L14W	タウンカー	1LNLM82W7NY649154～1LNLM81W2VY742584 平成4年1月17日～平成9年9月25日	452台	1992年-1997年モデル
	E-M70W	グランドマーキー	2MECM75W1NX701760～2MELM75W7PX628297 平成4年5月19日～平成5年1月14日	36台	1992年-1993年モデル
	E-M71W	グランドマーキー	2MELM75WXR600013～2MELM75W4VX689698 平成5年11月8日～平成9年7月22日	93台	1994年-1997年モデル
	E-L90V	マークエイト	1LNLM91V7PY611201～1LNF91V3WY700579 平成4年11月10日～平成10年6月16日	335台	1993年-1998年モデル
	(計4型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成4年1月17日～平成10年6月16日	(計916台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

(備考) 本届出は、平成17年6月13日付け「外-1233」に対し、対象車の範囲を拡大し、新たに届出するものです。