

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年4月17日

リコール届出番号	2096	リコール開始日	平成20年4月18日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①燃料装置（燃料タンク） ②電気装置（メインハーネス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①燃料タンクの支持金具を固定するボルトの締付けトルクが大きいものがあるため、タンク底部に過大な応力が発生する可能性がある。そのため、そのまま使用を続けるとタンクに亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。 ②配電盤のメインハーネスの固定方法が不適切なため、ハーネスがリレーボックス取付金具に干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ハーネスの被覆が損傷して、最悪の場合、ショートしてエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、燃料タンクを新品に交換するとともに、支持金具を対策品と交換し、ボルトを適正トルクで締付ける。 ②全車両、メインハーネスに固定用クリップを追加する。なお、メインハーネスに損傷があるものは補修する。		
不具合件数	①20件 ②1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2096のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KC-LV781N1	ガーラ	LV781N1-3000001～LV781N1-3000013 平成8年7月5日～平成11年4月16日	13	①13
	KC-LV781R1		LV781R1-3000001～LV781R1-3000366 平成8年6月12日～平成12年6月22日	313	①313
	KC-LV782R1		LV782R1-3000001～LV782R1-3000312 平成8年6月10日～平成12年6月19日	290	①290
	KL-LV774R2		LV774R2-3000001～LV774R2-3000542 平成12年7月12日～平成16年6月14日	489	①489 ②489
			LV774R2-7000001～LV774R2-7000213 平成16年6月18日～平成17年8月22日	213	①213 ②213
	KL-LV780H2		LV780H2-3000001～LV780H2-3000094 平成12年7月12日～平成16年5月14日	94	②94
			LV780H2-7000001～LV780H2-7000031 平成16年7月9日～平成17年8月22日	31	②31
	KL-LV781N2		LV781N2-3000001～LV781N2-3000005 平成12年7月12日～平成13年12月25日	5	①5 ②5

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LV781R2	ガーラ	LV781R2-3000001～LV781R2-3000242 平成12年6月29日～平成16年4月26日	222	①222 ②222
			LV781R2-7000001～LV781R2-7000098 平成16年6月14日～平成17年7月25日	98	①98 ②98
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成8年6月10日～平成17年8月22日	(合計1,768台)	①1,643 ②1,152

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。