

改善箇所説明図

ベース車両



専用部品装着車両



専用部品

- ・ハーフカウル式
- ・H I Dヘッドライト式
- ・エキゾーストマフラー式
- ・ハンドル式

不具合の内容

- ①CB1300 SUPER FOUR専用のH I Dヘッドライトにおいて、ヘッドライト内部の反射構造が不適切なため、ヘッドライトの光度を1 m又は3 mの距離で前照灯試験器を用い測定した場合、保安基準で規定されている光度を下回り保安基準不適合となるおそれがある。
- ②CB1300 SUPER FOUR専用に製作した部品を装着した車両において、当該部品を装着した状態で寸法測定をしていないことから、自動車検査証の寸法に係る記載事項の変更が必要となる。

改善の内容

- ①全車両、H I Dヘッドライトを対策品と交換する。
- ②全車両、自動車検査証の記載事項を変更する。

識別

- ①自主改善措置実施後の識別は、H I DヘッドライトのロットNo（白ペイント表示）にて容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。