

TCD発行一覧

発行日: 2007年10月22日 から
2007年10月26日 まで

TCD番号	種類	飛行機	発行日	発効日
3650A--2007	種類	飛行機	10/25	11/08
準拠AD	EASA AD 2007-0171			
適用型式	アビオン・ピエール・ロバン(アベックス・エアクラフト)式HR100/210、HR100/210D、R1180T、R1180TD、HR100/200、HR100/200B、DR300及びDR400系列型			
概要	前脚ストラットの下側プレート、当該プレートとストラットの溶接部及び上側プレートに亀裂が発生し、前脚の破損に至る不具合防止			
参照SB等	アベックス・サービス・ブレティンNo.101 revision 5			
3902C--2007	種類	飛行機	10/25	11/08
準拠AD	米国FAA AD 2007-16-03			
適用型式	フェアチャイルド・スウェリンゲン式SA226-AT、SA226-T、SA226-T(B)、SA226-TC、SA227-AC(C-26A)、SA227-AT、SA227-BC(C-26A)、SA227-CC、SA227-DC(C-26B)、SA227-PC及びSA227-TT型			
概要	ピッチ・トリム・アクチュエータに過度の遊び又はロッドのすべりが発生することにより、アクチュエータが損傷し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等	フェアチャイルド・エアクラフト・サービス・レター226-SL-005、同227-SL-011、同CC7-SL-028、同226-SL-014、同227-SL-031及び同CC7-SL-021			
5647C--2007	種類	飛行機	10/25	10/26
準拠AD	EASA AD 2007-0217			
適用型式	エアバス(エアバス・インダストリー)式A318、A319、A320及びA321系列型			
概要	離陸中の振動でADIRUが近接構造と接触して衝撃が加わることにより、飛行パラメータの正常な出力が得られなくなる不具合防止			
参照SB等	マスター・ミニマム・イクイップメント・リスト A318 / A319 / A320 / A321テンポラリー・リビジョン 01-34 / 02Z issue 04、同01-34 / 07Z issue 03、エアバス・サービス・ブレティン A320-25-1248 Revision 1及び同A320-34-1350			
7158--2007	種類	飛行機	10/25	10/26
準拠AD	米国FAA AD 2007-17-12			
適用型式	ボーイング式777系列型			
概要	水平安定板トリム・アクチュエーターのボールスクリュウ及びナットが腐食又は摩耗により損傷し、機体の操縦性が失われる不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン777-27A0059 Revision 1			
7176--2007	種類	滑空機	10/25	10/30
準拠AD	2007-0275-E			
適用型式	PZL-ビエルスコ(オールスターPZLグライダー)式SZD-50-3“プハッチ”型滑空機			
概要	エアブレーキのV字型ベルクランクのボルトの締め付けが不十分なことにより、エアブレーキの制御機能を喪失し、エアブレーキが引き込まれなくなる不具合防止			
参照SB等	オールスターPZLグライダー・サービス・ブレティンNo. BE-059/SZD-50-3/2007“PUCHACZ”			