


改善箇所説明図

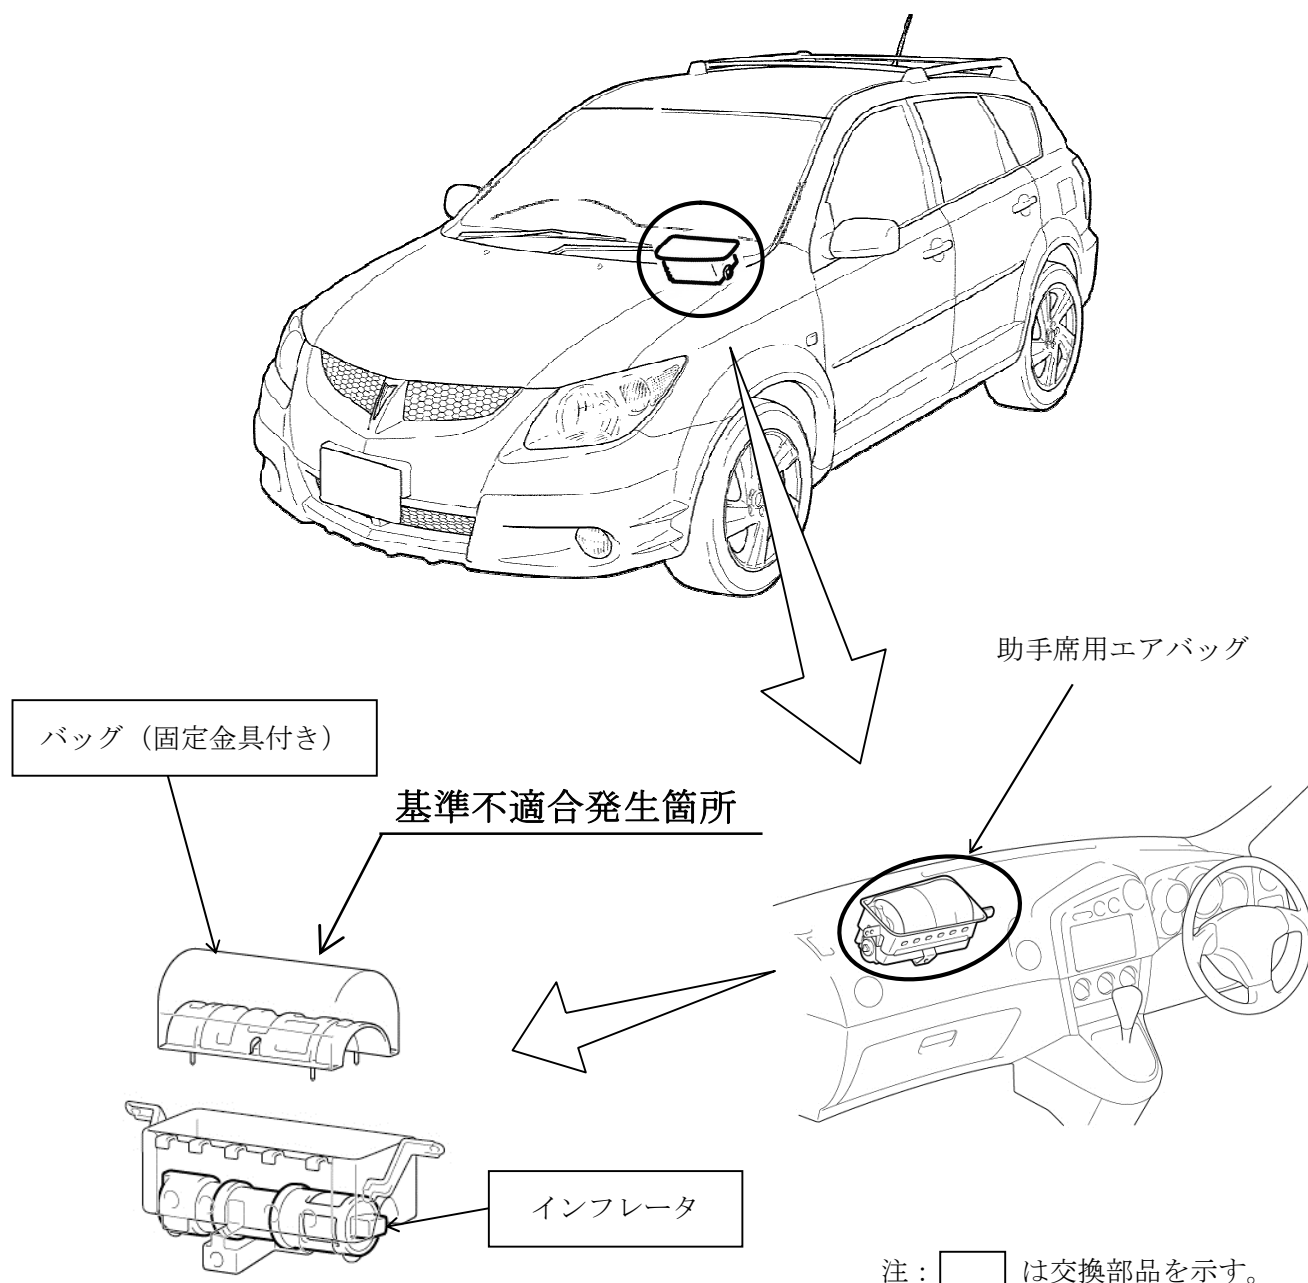

助手席用エアバッグにおいて、展開特性の検討が不適切なため、高温下でのエアバッグ作動時にバッグ内圧が想定外に高くなるものがある。そのため、バッグが破れたり、バッグ固定用金具が損傷して、正常に展開しないおそれがある。

改善の内容

全車両、バッグ（固定金具付き）を対策品に交換するとともに、インフレーターが旧品の場合は代替品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン下部に黄色ペイントを塗布する。