


改善箇所説明図

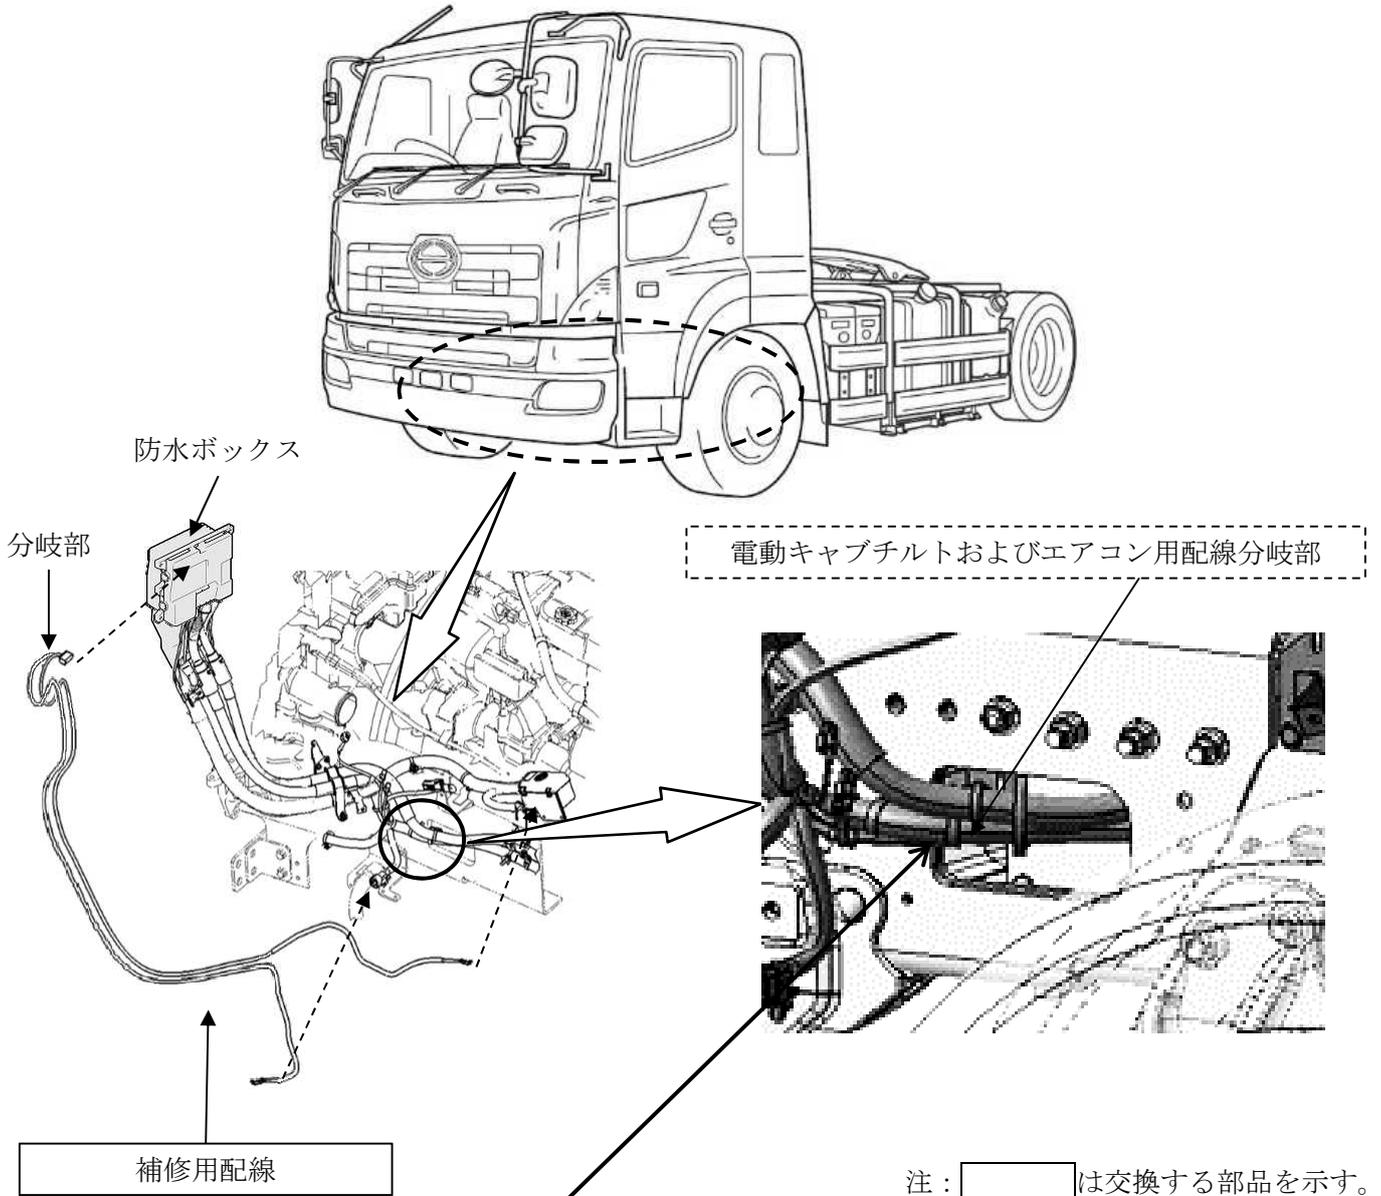

基準不適合発生箇所

大型トラックの電気配線において、電動キャブチルトおよびエアコン用配線の分岐部の防水処理が不適切なため、分岐部より水が浸入し、素線が腐食して断線することがある。そのため電動キャブチルトやエアコンが作動しなくなり、最悪の場合、腐食部が発熱して、分岐部周辺が焼損するおそれがある。

改善の内容：

全車両、当該配線を補修用配線に交換する。なお、当該配線を点検し、分岐部周辺の配線に損傷が認められる場合は、損傷部位を補修する。

識別：改善済車両にはシリアルナンバープレートの下側に白色ペイントを塗布する。