


改善箇所説明図

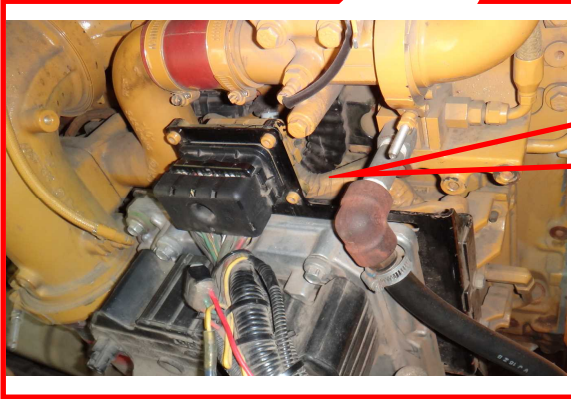

機関室内右側

左写真中央のコネクタ裏側部



エンジンコントローラ配線

対策後の写真



ストラップ

基準不適合箇所

ロータリ除雪車のエンジンコントローラ配線において、当該配線の配策指示が不適切なため、エンジン機器に接触しているものがある。そのため、走行振動等により配線が損傷し、短絡することにより警告灯が点灯して、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該配線をストラップにて固定する。
なお、当該配線を点検し、損傷している場合は新品に交換する。

注： は、追加部品を示す。

識別： 改善実施済車は、配線コネクタ右側フランジ部に白色のマーキングをする。