


# 改善箇所説明図

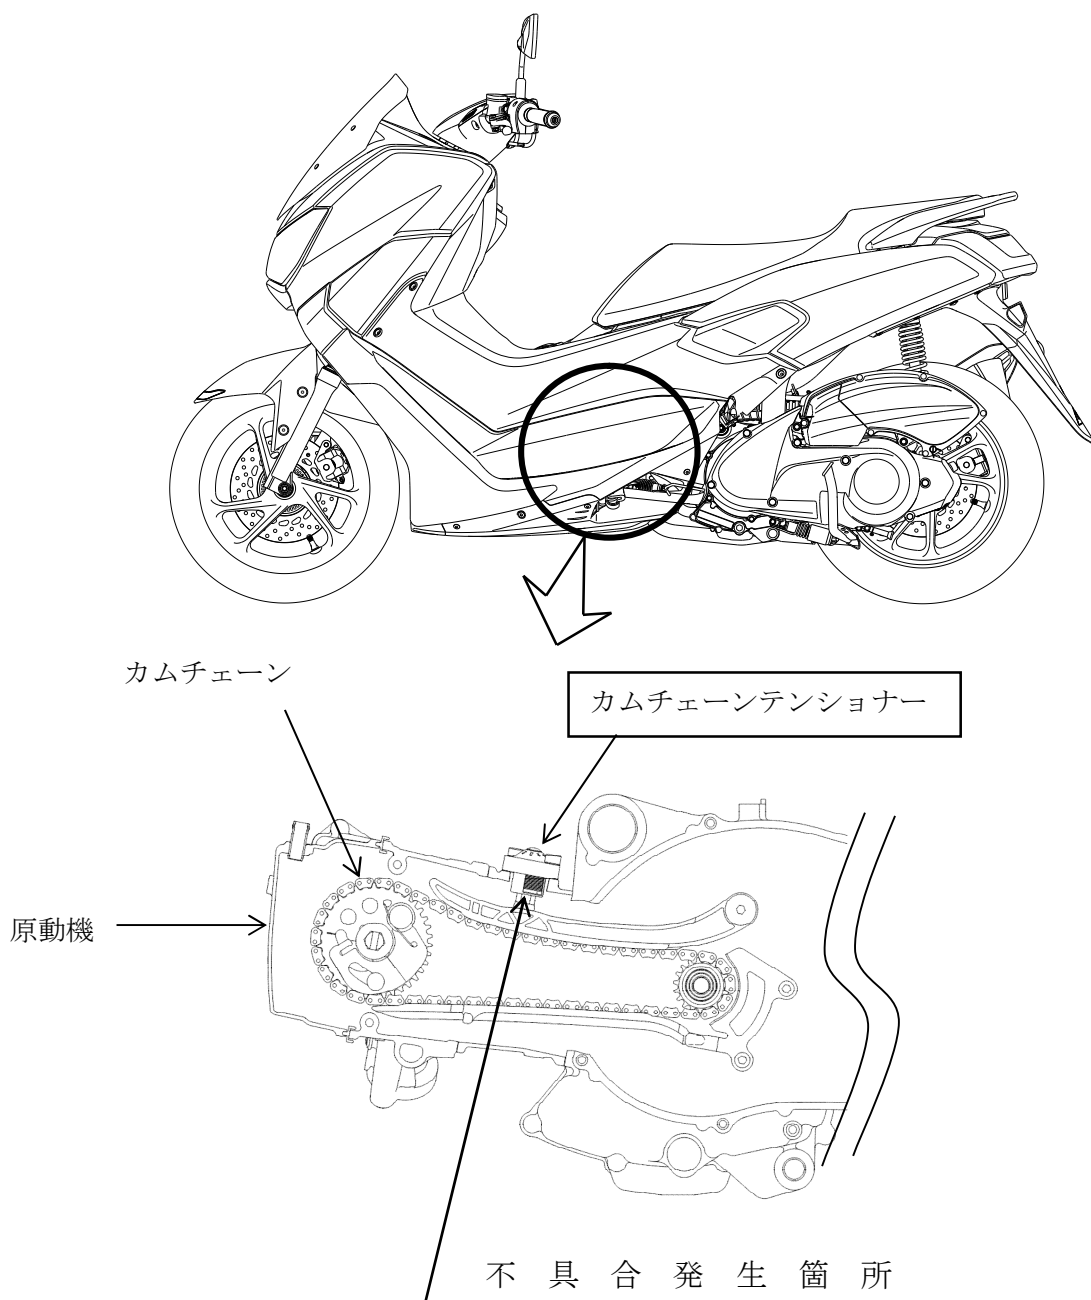

原動機のカムチェーンテンショナーにおいて、内部のスプリングの強度が不足しているため、カムチェーンの振れにより当該スプリングが破損するものがある。そのため、異音が発生し、最悪の場合、カムチェーンが外れてエンジンが停止して、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容：全車両、カムチェーンテンショナーを対策品に交換する。

識別：車両左側のサイドスタンド取り付け部付近に白ペイントを塗布する。

注：  は交換部品を示す。