


# 改善箇所説明図

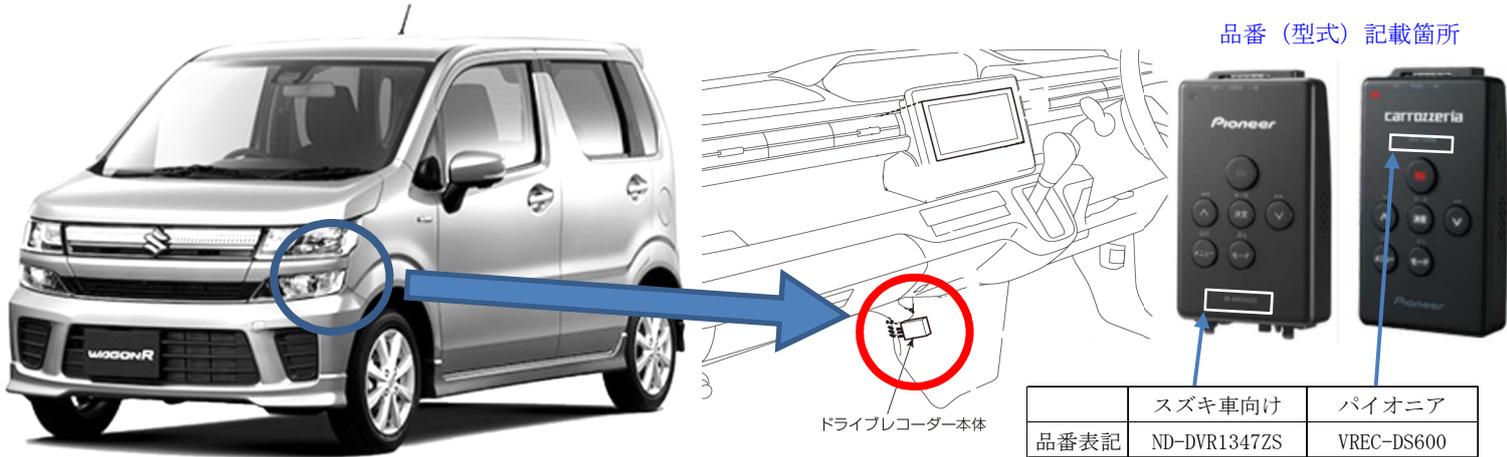

後付用品として販売したドライブレコーダーにおいて、制御プログラムが不適切なため、特定のタイミングで電源を落とした場合、録画機能が停止するおそれがある。

## 改善内容

スズキ車向けドライブレコーダーについては、ソフトウェアのバージョンを確認し、対象の場合は、制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

パイオニアドライブレコーダーについては、更新プログラムを配信等し、使用者自身でインストールを実施して、対策プログラムに書き換える。

### ■未対策品

以下の場合には自主改善対象製品となります



接続したナビゲーションでドライブレコーダーのバージョンが下記の場合、自主改善対象となります。

スズキ車向けドライブレコーダー  
[99000-79BM8-000 (ND-DVR1347ZS) ]  
バージョン **DVR-20180421**  
**DVR-20181214**  
**DVR-20190906**

パイオニアドライブレコーダー  
[VREC-DS600]  
バージョン **VREC-20180608**  
**VREC-20190311**

### ■対策済み識別

以下の場合には自主改善対象外製品となります



接続したナビゲーションでドライブレコーダーのバージョンが「20190920」の場合、対策済みとなります。

スズキ車向けドライブレコーダー  
[99000-79BM8-000 (ND-DVR1347ZS) ]  
バージョン **DVR-20190920**

パイオニアドライブレコーダー  
[VREC-DS600]  
バージョン **VREC-20190920**