

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 1月30日

リコール届出番号	4650	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、予防的措置として、エアバッグインフレーターを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4650のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 （シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	GF-TA02W	「エスクード」	TA02W-100026～TA02W-103043 平成9年11月10日～平成11年6月15日	1,750	
	GF-TA52W		TA52W-100014～TA52W-100299 平成9年11月10日～平成11年4月23日	98	
	GF-TD02W		TD02W-100004～TD02W-104240 平成9年10月23日～平成11年6月16日	1,838	
	KD-TD32W		TD32W-100035～TD32W-100203 平成10年4月1日～平成10年9月28日	89	
	GF-TD52W		TD52W-100042～TD52W-105772 平成9年10月23日～平成11年6月14日	2,907	
	GF-TD62W		TD62W-100018～TD62W-101313 平成10年2月24日～平成11年6月16日	839	
	GF-TL52W		TL52W-100002～TL52W-101198 平成10年11月6日～平成11年6月14日	1,186	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	GF-TF52W	「プロシード レバンテ」	TF52W-100003～TF52W-100197 平成9年11月11日～平成11年6月14日	144	
	KD-TJ32W		TJ32W-100001～TJ32W-100119 平成10年2月24日～平成11年5月21日	119	
	GF-TJ52W		TJ52W-100001～TJ52W-101619 平成9年11月4日～平成11年6月14日	1,311	
	GF-TJ62W		TJ62W-100001～TJ62W-100303 平成10年2月20日～平成11年6月14日	303	
	(計11型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成9年10月23日～平成11年6月16日	(計10,584)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。