


改善箇所説明図

対象製品の型式および外観

車載器背面

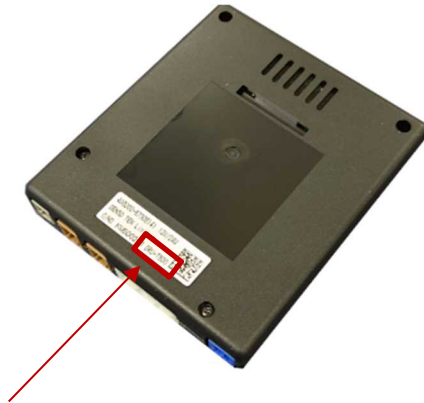

型式記載箇所

型式表記	DRU-T500
------	----------

後付製品として販売した業務用通信型ドライブレコーダーにおいて、車載器周辺温度が高温となる環境で使用し続けると、電源回路に使用している電解コンデンサから電解液が流出し、機能不良（電源入らず／録画できず）が発生することがある。また、取付け状態によっては電解液が電源回路部を短絡させ、最悪の場合発煙に至るおそれがある

改善の内容

交換対象製品であることを確認し、対策品（電源回路変更および電解コンデンサ変更した車載器）と交換する。

識別

対策品は、以下にて識別する

- ① 車載器前面部右側に黒色の丸型シール



黒色の丸型シール

- ② 車載器背面部の品番



品番記載箇所

品番表記	408000-6790 ⁵ 141、408000-6790 ⁶ 141、408000-6790 ⁷ 141、 408000-6790 ⁸ 141、408000-6790 ⁹ 141
------	--