

# 月浜第一水門の閉操作状況

資料2-6

## 月浜第一水門の被害状況・喪失した機能（地震によるもの）

### ①水門等の躯体

異常なし。

### ②水門扉、戸当り、開閉装置

異常なし。

### ③電源設備

停電により常用電源による操作不可能。予備発電設備による操作可能。

### ④制御装置

異常なし。

### ⑤その他（管理棟等）

異常なし。

## 月浜第一水門の被害状況・喪失した機能（津波によるもの）

### ①水門等の躯体

異常なし。

### ②水門扉、戸当り、開閉装置

起伏ゲート戸当り逸脱、シリンダリングプレート曲がりのため、ゲート開閉操作不可能。（6月15日応急復旧）



### ③電源設備

予備発電設備が津波により浸水し、電源喪失。  
（仮発電機設置6月15日）

### ④制御装置

管理所操作室の操作盤、機側操作盤とも浸水し、操作不可能。  
仮設発電機と仮設操作盤で応急復旧(3月15日)。  
復旧(仮操作盤6月15日)



### ⑤その他（管理棟等）

管理橋金属部変形、損傷。  
照明、CCTVカメラ流失。

