


## 改善箇所説明図

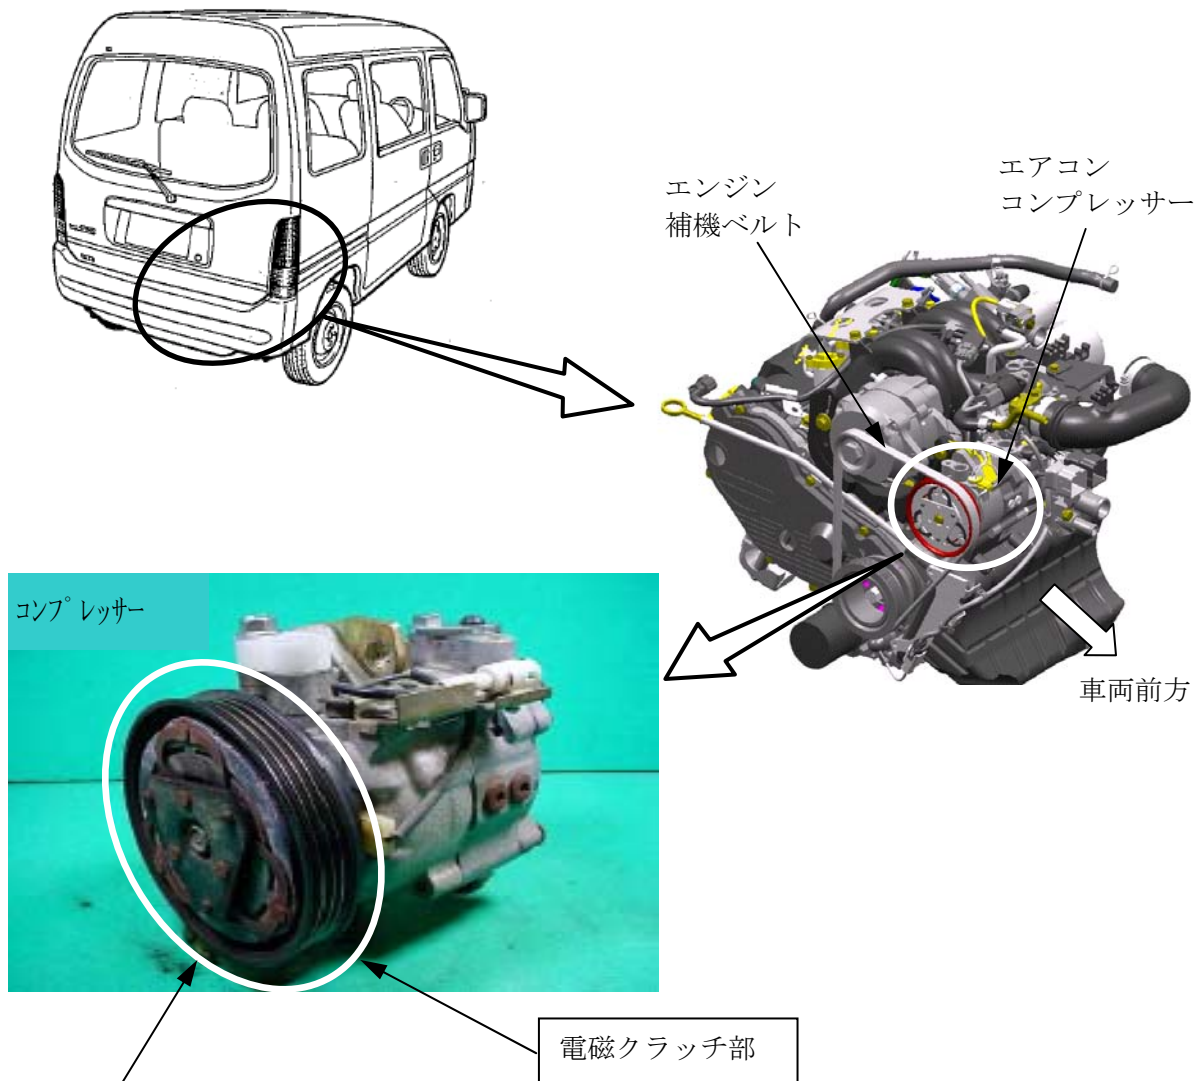

### 基準不適合発生箇所

エアコンコンプレッサの電磁クラッチ面の接触面積が小さく、余裕度が不足しているものがあるため、コンプレッサ駆動用ベルトの張力が過大に調整され、かつ高回転で連続走行をすると、クラッチ部が異常発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

### 改善内容

全車両、当該電磁クラッチ部を点検し、対象となる場合は当該電磁クラッチ部を対策品と交換する。  
なお対策品の準備に時間を要するため、暫定措置として、エアコンの使用を控える注意喚起を行う。

### 識別

エンジンと車体を繋ぐアースコードの車体側取付けボルト頭部に白マークを付ける。

注:  は交換部品を示す。