

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年 4月17日

リコール届出番号	2099		リコール開始日	平成20年 4月18日	
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 竹内 覚		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトのヨーク部の溶接強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、プロペラシャフトが破断し、走行不能となるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、当該プロペラシャフトを対策品と交換する。				
不具合件数	5件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあっては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo. 2099のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	U-MF210BN	コンドル	MF210BN-00003～MF210BN-00011 平成6年 8月28日～平成7年 6月12日	5	
	U-MF210EN		MF210EN-00004 平成6年 8月 3日	1	
	U-MF210FN		MF210FN-00002～MF210FN-00009 平成6年 9月13日～平成7年 5月23日	3	
	KC-RM211ESN	—	RM211ESN-00337～RM211ESN-00384 平成8年 4月22日～平成8年 8月 8日	48	
	KK-RM252GAN		RM252G-00038～RM252G-01006 平成12年 1月27日～平成19年 1月23日	245	
	PB-RM360GAN		RM360G-00159～RM360G-01034 平成18年 1月10日～平成19年 8月 8日	29	
	PB-RM360HAN		RM360H-00100～RM360H-01041 平成17年 3月15日～平成19年 8月23日	11	
	(計 7型式)	(計 4車種)	(製作期間の全体範囲) 平成6年 8月 3日～平成19年 8月23日	(計 342台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。