

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 20 年 5 月 12 日

リコール届出番号	外-1485	リコール開始日	平成 20 年 5 月 13 日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話:0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	原動機 (エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、エアコンデショナーの冷媒圧力を適正に制御出来なくなり、コンプレッサーが回り続けることがある。そのため、そのまま使用を続けると、コンプレッサーに過大な負担が掛かり、駆動ベルトが外れて補機類が作動しなくなり、最悪の場合、エンジンが停止する。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニット番号を確認し、必要な場合は対策プログラムに変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1485 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-MK4M	メガーヌ	VF1BM1R0E60640127～VF1BM1R0E60641059 平成 18 年 6 月 26 日～平成 18 年 7 月 11 日	172 台	
	ABA-MK4MM		VF1BM1R0H60635350～VF1BM1R0H60635367 平成 18 年 9 月 1 日	10 台	
	ABA-MF4		VF1BM0U0A60640202～VF1BM0U0A60641195 平成 18 年 7 月 12 日～平成 18 年 8 月 22 日	147 台	
	ABA-MF4M		VF1BM0U0660635368～VF1BM0U0670643144 平成 18 年 6 月 28 日～平成 19 年 2 月 7 日	9 台	
	ABA-MF4R2		VF1BM0M0660640662～VF1BM0M0660641642 平成 18 年 7 月 13 日～平成 18 年 9 月 21 日 VF1CM0M0660641643～VF1CM0M0660641647 平成 18 年 9 月 18 日～平成 18 年 9 月 19 日	40 台 5 台	
	ABA-EMF4		VF1EM0U0A60636306～VF1EM0U0A60636664 平成 18 年 10 月 3 日～平成 18 年 11 月 17 日	11 台	
	ABA-KMK4M		VF1KM1R0E60638033～VF1KM1R0E60638036 平成 18 年 11 月 23 日～平成 18 年 11 月 24 日	4 台	
	ABA-KMF4		VF1KM0U0A60638025～VF1KM0U0A60642355 平成 18 年 11 月 23 日～平成 18 年 11 月 30 日	7 台	
	ABA-JMF4		セニック	VF1JM0UDA60636667～VF1JM0UDA60641835 平成 18 年 7 月 13 日～平成 18 年 9 月 11 日	6 台
	(計 9 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 6 月 26 日～平成 19 年 2 月 7 日	(計 411 台)	

本リコールは平成19年6月13日届出のリコール外-1409と同内容で対象車両を拡大したものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。