連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線 42353

アト・レス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年7月31日

リコール届出番号	2 1 6 8	リコール開始日	平成20年8月1日		
届出者の氏名又は名称	東南興産株式会社 問合せ先:化工機部 特装				
	代表取締役社長	公田正一 電話	06-6463-0005		
不具合部位	制動装置 (オートマチックスラックアジャスタ)				
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ホイールハブにおいて、アウタベアリングの保持力が不足しているため、圧入面で滑りが生じ、ホイールハブが摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で走行を続けると、ホイールハブとアウタベアリングの隙間が大きくなり、最悪の場合、アウタベアリングが破損し、走行不能となるおそれがある。 ②オートマチックスラックアジャスタ(主制動装置の回転部分のすき間を自動的に調整する部品)のコントロールアームの固定方法が不適切なため、当該アームに亀裂が発生する場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、当該アームが折損し、主制動装置の回転部分のすき間を自動的に調整する機能が失われ、当該車輪の制動力が低下するおそれがある。				
改善処置の内容	①ホイールハブを対策品と交換する。②オートマチックスラックアジャスタのコントロールアームを対策品と交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	なし		
発見の動機	車軸メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整 備事業者に周知させるための措 置					

車名	型式	通称名	リコール対象車のシリアル番号の範囲及び 製作期間	リ コ ー ル 対象車の台数	備考
東南	TG221W	タンク セミトレーラ	TG221W-001 平成 18 年 1 月 15 日	1	① 1台 ② 1台
東南	TG241W	タンク セミトレーラ	TG241W-001 平成 19 年 9 月 1 日	1	① 1台 ② 1台
	計2型式	計1車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 18 年 1 月 15 日~平成 19 年 9 月 1 日	2台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。