

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年9月25日

リコール届出番号	外-1514	リコール開始日	平成20年9月26日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 クリストファー・エリス	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： http://www.chrysler-jp.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	制動装置(後輪ブレーキ配管用固定具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン・ルーム内の後輪ブレーキ配管の固定方法が不適切なため、当該配管がステアリング・シャフトのロア・ユニバーサル・ジョイントと接触するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該配管が損傷し、ブレーキ・フルードが漏れ、最悪の場合、後輪ブレーキが効かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配管の固定具を対策品と交換するとともに、当該配管を点検し、損傷のあるものは新品と交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1514のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-JK38L	ジープ・ラングラーアンリミテッド	1J8GE39107L131864～1J8GE691X8L576986 平成19年2月3日～平成20年6月25日	1,124台	
	ABA-JK38S	ジープ・ラングラー	1J8FE24107L131814～1J8FE641X7L185676 平成19年2月3日～平成19年10月22日	510台	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年2月3日～平成20年6月25日	(計1,634台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。