

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年9月30日

リコール届出番号	2188	リコール開始日	平成20年10月1日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸		問い合わせ先: お客様相談室 TEL 0070-800-874040
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(CVTオイルクーラーホース)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動無段変速機(CVT)のオイルクーラーホースの製造工程において、洗浄処理が不適切なものがある。そのため、エンジンの振動などにより当該ホースが抜けてオイルが漏れ、走行不能になり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルクーラーホースを良品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	事故・火災なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2188のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	CBA-L175S DBA-L175S	ムーヴ	L175S-0046578 ~ L175S-0133271 平成19年4月1日 ~ 平成20年2月29日	49,993 台	CVT仕様車
			L175S-1040349 ~ L175S-1094234 平成19年4月1日 ~ 平成20年3月3日	18,405 台	
			L185S-0018219 ~ L185S-0045371 平成19年4月1日 ~ 平成20年2月29日	13,024 台	
	CBA-L275S DBA-L275S	ミラ	L275S-0025365 ~ L275S-0070480 平成19年4月1日 ~ 平成20年3月4日	23,016 台	
			L275S-1001175 ~ L275S-1002641 平成19年4月1日 ~ 平成19年8月1日	724 台	
			L275S-2000006 ~ L275S-2008425 平成19年10月26日 ~ 平成20年3月4日	4,083 台	
	CBA-L285S DBA-L285S		L285S-0004994 ~ L285S-0012740 平成19年4月1日 ~ 平成20年3月4日	4,001 台	
			L285S-2000003 ~ L285S-2001536 平成19年10月26日 ~ 平成20年3月4日	697 台	
	CBA-L375S DBA-L375S	タント	L375S-0000071 ~ L375S-0028675 平成19年12月4日 ~ 平成20年2月29日	16,486 台	
			CBA-L385S	L385S-0000064 ~ L385S-0003875 平成19年12月5日 ~ 平成20年2月29日	
	CBA-L405S	ソニカ	L405S-0017087 ~ L405S-0020075 平成19年4月1日 ~ 平成19年10月22日	2,989 台	
			L405S-1000006 ~ L405S-1001544 平成19年10月26日 ~ 平成20年3月3日	1,539 台	
	CBA-L415S		L415S-0002785 ~ L415S-0003267 平成19年4月1日 ~ 平成19年10月19日	483 台	
L415S-1000004 ~ L415S-1000260 平成19年11月1日 ~ 平成20年3月4日			257 台		
(計13型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年4月1日 ~ 平成20年3月4日	(計 136,810 台)		

[注意事項]リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。