


改善箇所説明図

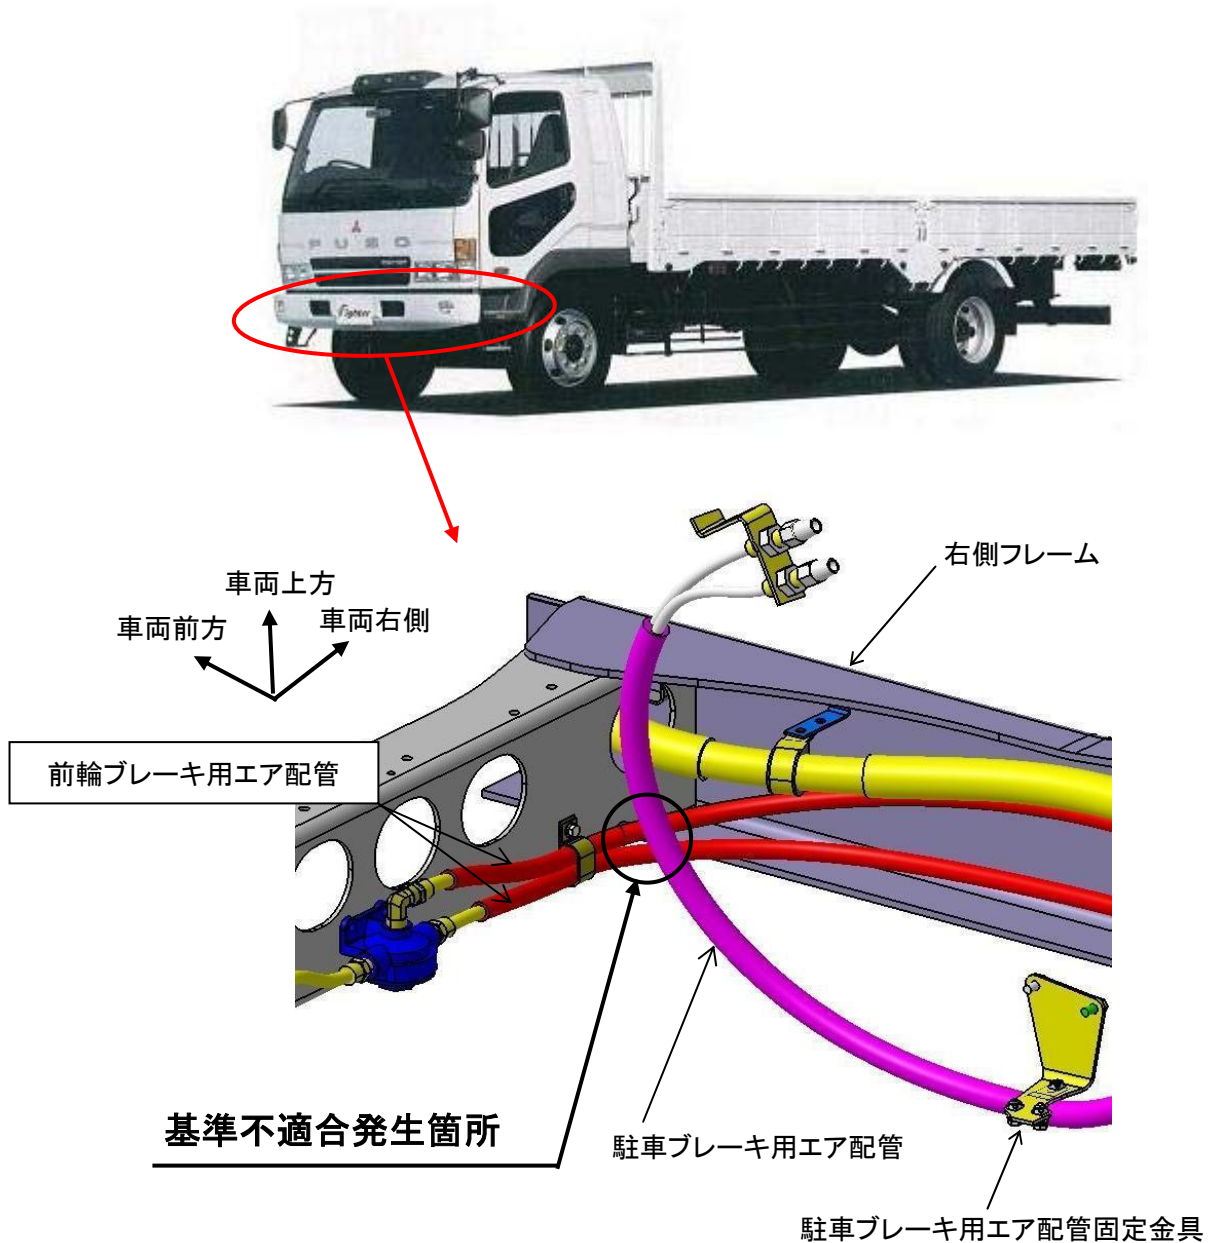

前輪ブレーキ用エア配管と駐車ブレーキ用エア配管との隙間が不足しているため、干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動等により前輪ブレーキ用エア配管が摩耗し、最悪の場合、エアが漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、前輪ブレーキ用エア配管を対策品と交換する。また、駐車ブレーキ用エア配管に損傷がある場合は、新品と交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストライカー付近に「MT47」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。