

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年10月16日

リコール届出番号	2198	リコール開始日	平成20年10月17日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電子制御式変速機の電気配線の取り回しが不適切なため、当該電気配線が燃料タンクと接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中の振動等により当該電気配線が損傷し、最悪の場合、アラームランプの点灯、ギャグの表示不良、変速不能等が発生し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線を点検し、取り回しが不適切な場合は、取り直しを変更するとともに、当該電気配線と燃料タンクに保護材を装着する。また、当該電気配線に損傷がある場合は、配線を補修する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2198のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-MP317K	ふそう エアスター	MP317K-20032~MP317K-22017 平成9年10月24日~平成11年12月27日	21	
	KC-MP717K		MP717K-20011~MP717K-22011 平成8年12月17日~平成11年12月13日	8	
	KC-MP717M		MP717M-20036~MP717M-22121 平成9年2月21日~平成12年6月16日	12	
	KL-MP35JK		MP35JK-20004~MP35JK-22016 平成12年10月26日~平成17年2月15日	40	
	KL-MP35JM		MP35JM-20024~MP35JM-22171 平成13年1月24日~平成17年8月4日	78	
	KL-MP35JM改		MP35JM-20402~MP35JM-21084 平成14年10月24日~平成16年3月2日	6	
	PJ-MP35JK		MP35JK-23020~MP35JK-25034 平成17年9月9日~平成19年8月24日	8	
	PJ-MP35JM		MP35JM-23083~MP35JM-25203 平成16年12月17日~平成19年7月9日	57	
	PJ-MP35JM改		MP35JM-24343~MP35JM-24356 平成18年9月8日~平成18年11月28日	4	
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成8年12月17日~平成19年8月24日	(計234台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。