


改善箇所説明図

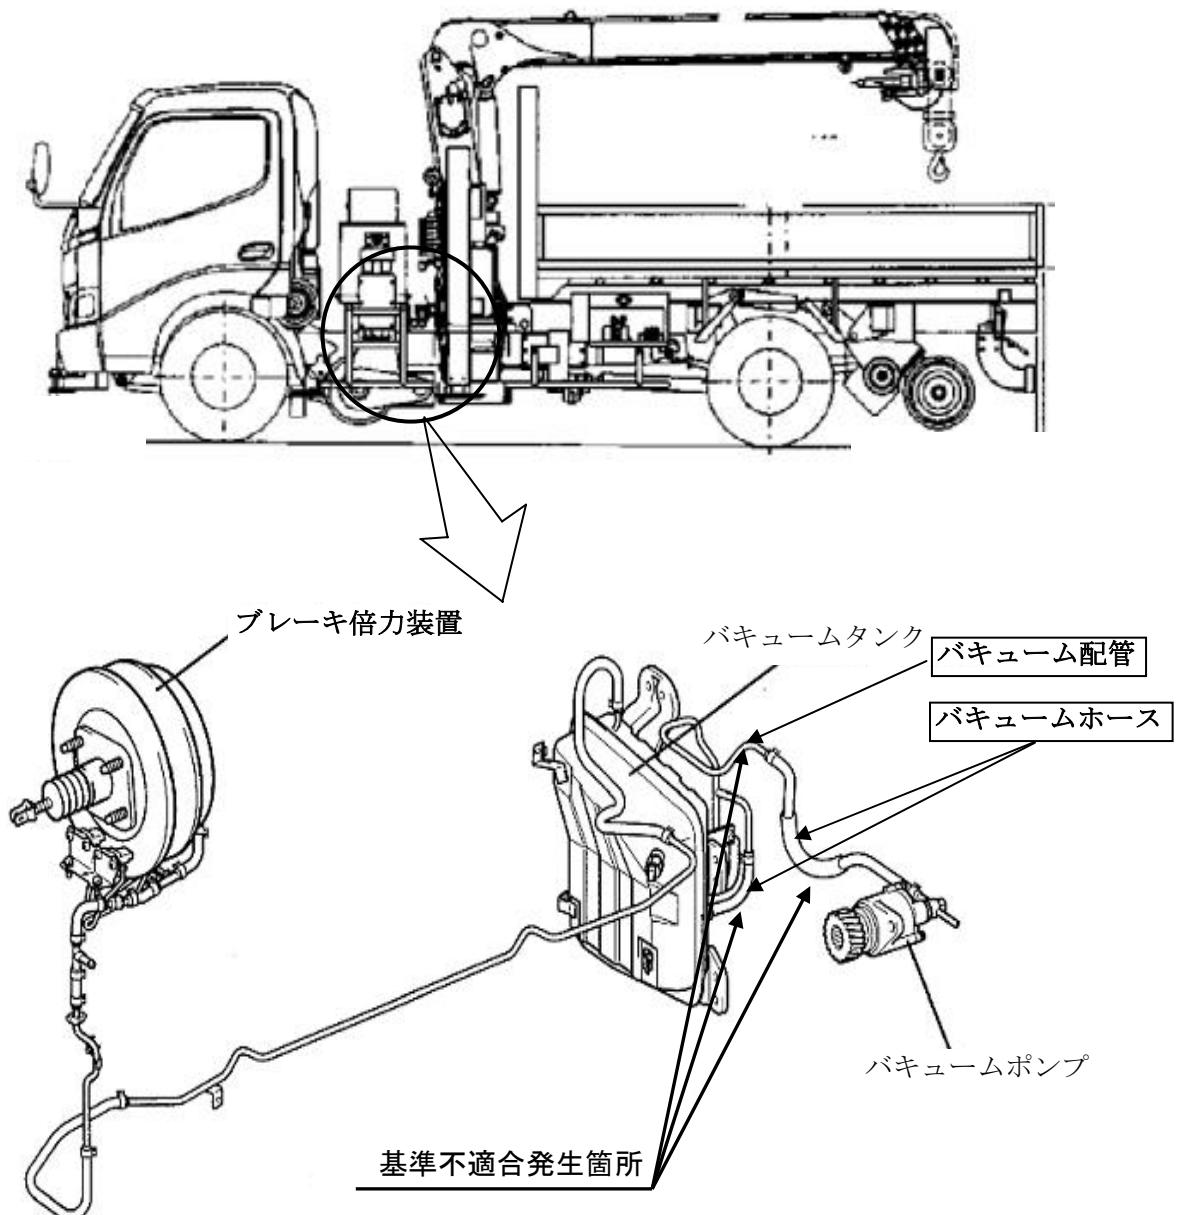

注 : □ 内は交換部品を示す。

軌陸車（軌道兼用車）のブレーキ倍力装置において、バキューム配管の溶接不良とともにバキュームホースに誤品を組み付けたものがある。そのため、負圧が十分に供給されず、最悪の場合、制動距離が長くなるおそれがある。

改善の内容

全車両、バキューム配管を良品と交換する。また、バキュームホースを点検し、不適切なものは正規品と交換する。

識別：バキュームタンク取付けボルトに黄色のペイントを塗布する。