

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年10月29日

リコール届出番号	2203	リコール開始日	平成20年10月30日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸	問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182	
不具合の部位(部品名)	電気装置(インストルメントパネルハーネス)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	インストルメントパネル内の電気配線の製造工程において、端子部の加工が不適切なため、当該配線が損傷しているものがある。そのため、当該電気配線が断線し、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線のシリアル番号を確認し、該当するものは良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2203のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	DBA-L275S	ミラ	L275S-2034197 ~ L275S-2034708 平成20年8月20日 ~ 平成20年8月25日	85台	
	DBA-L285S		L285S-2005805 ~ L285S-2005870 平成20年8月21日 ~ 平成20年8月25日	9台	
	GBD-L275V		L275V-0012671 ~ L275V-0013181 平成20年8月26日 ~ 平成20年9月8日	149台	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年8月20日 ~ 平成20年9月8日	(計 243台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。