

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03 - 5253 - 8111 内線 42353 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年11月12日

リコール届出番号	2205	リコール開始日	平成20年11月13日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位(部品名)	乗降口(後部左側ドア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部左側電動式スライドドアの挟み込み防止制御が不適切なため、ドアロックの位置を検出するスイッチが故障した場合に、電動でドアを閉めるとドアに異物を挟み込んだと誤判定してドアロックを解除することがある。そのため、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スライドドアコントロールリレーおよびドアロックを対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報、国土交通省からの調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2205のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	GF-SR40G	クワイクス ライトイクス	SR40-0138199~SR40-0283627 平成10年12月15日~平成13年10月23日	1,872	電動スライドドア付車
	GF-SR50G		SR50-0059615~SR50-0114077 平成10年12月15日~平成13年10月25日	1,103	
	KH-CR40G		CR40-0021056~CR40-0027011 平成11年1月22日~平成13年10月3日	69	
	KH-CR50G		CR50-0022383~CR50-0028610 平成11年1月21日~平成13年10月8日	96	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	GF-SR40N	デルタゴン	SR40-0185820～SR40-0272328 平成11年9月7日～平成13年7月2日	8	電動スライドドア付車
	GF-SR50N		SR50-0063195～SR50-0111723 平成11年2月10日～平成13年7月31日	11	
	KH-CR50N		CR50-0025443 平成11年12月9日	1	
	(計7型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成10年12月15日～平成13年10月25日	(計3,160台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。