


[改善箇所説明図] ①

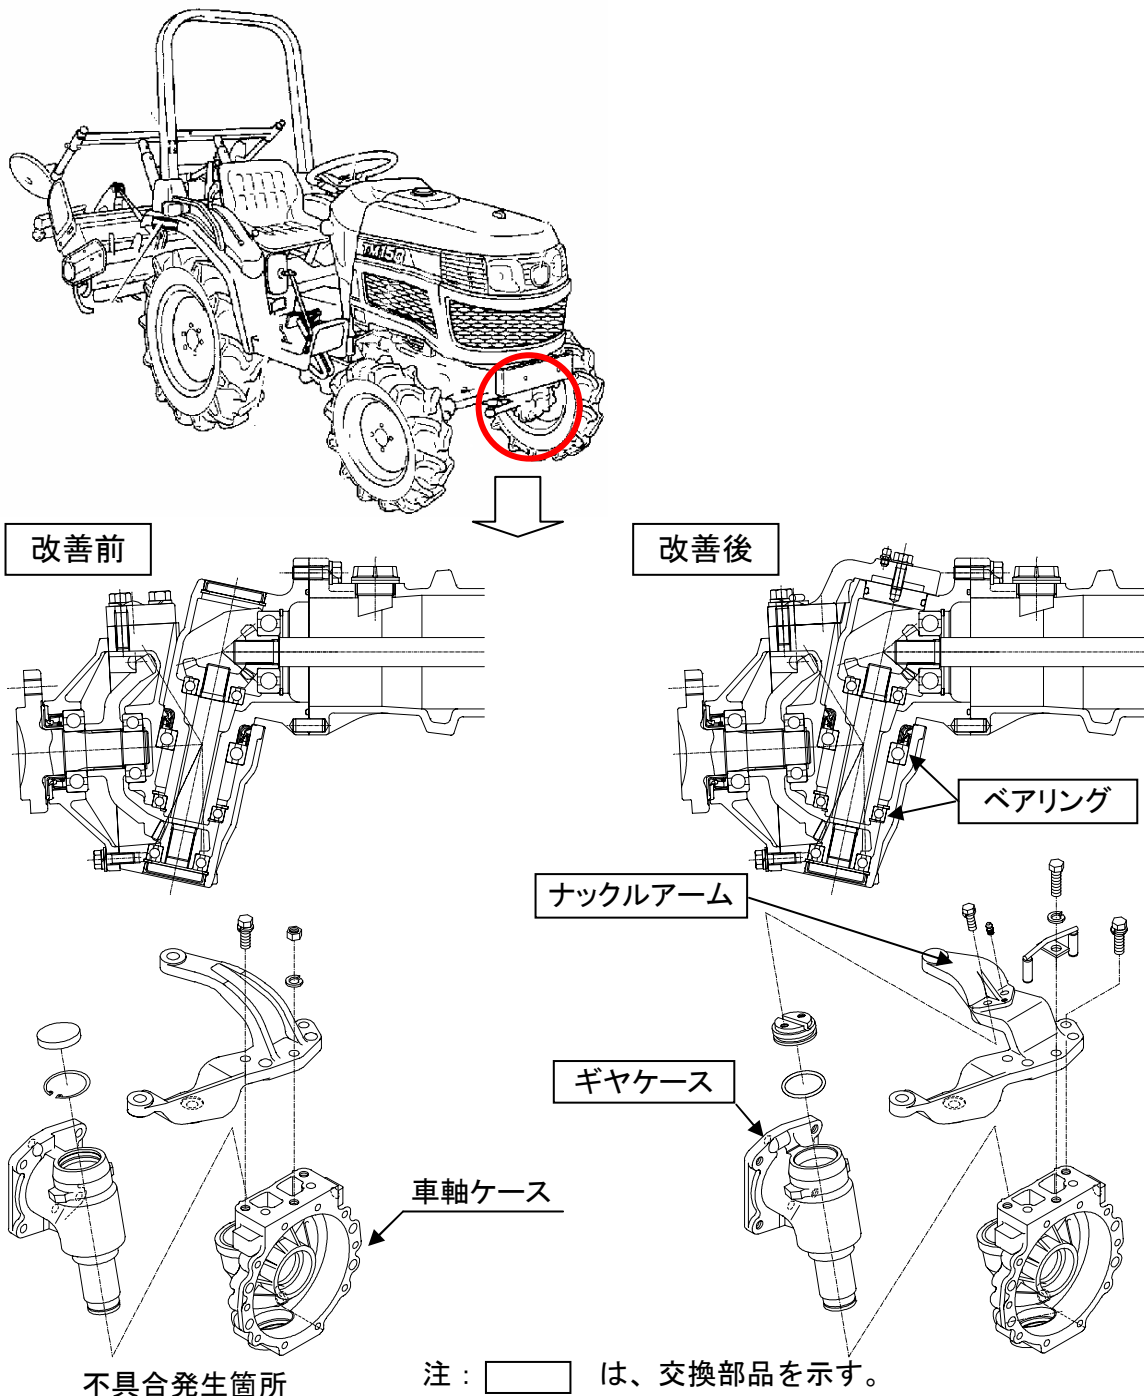

不具合発生箇所

注: □ は、交換部品を示す。

①前車軸の左側ギヤケースにおいて、当該ケースの支持強度が不足しているため、旋回時のタイヤ反力及びパワーステアリングの推力により、内部のベアリングが破損する可能性がある。そのため、車輪がロックしたり車軸ケースが破損し、走行不能や操舵不能になるおそれがある。

改善内容

- ①全車両、左側ギヤケース及びナックルアームを対策品と交換するとともに、ベアリングを新品に交換する。

識別

左側ナックルアーム上面部に白色ペイントを塗布する。