


## 改善箇所説明図

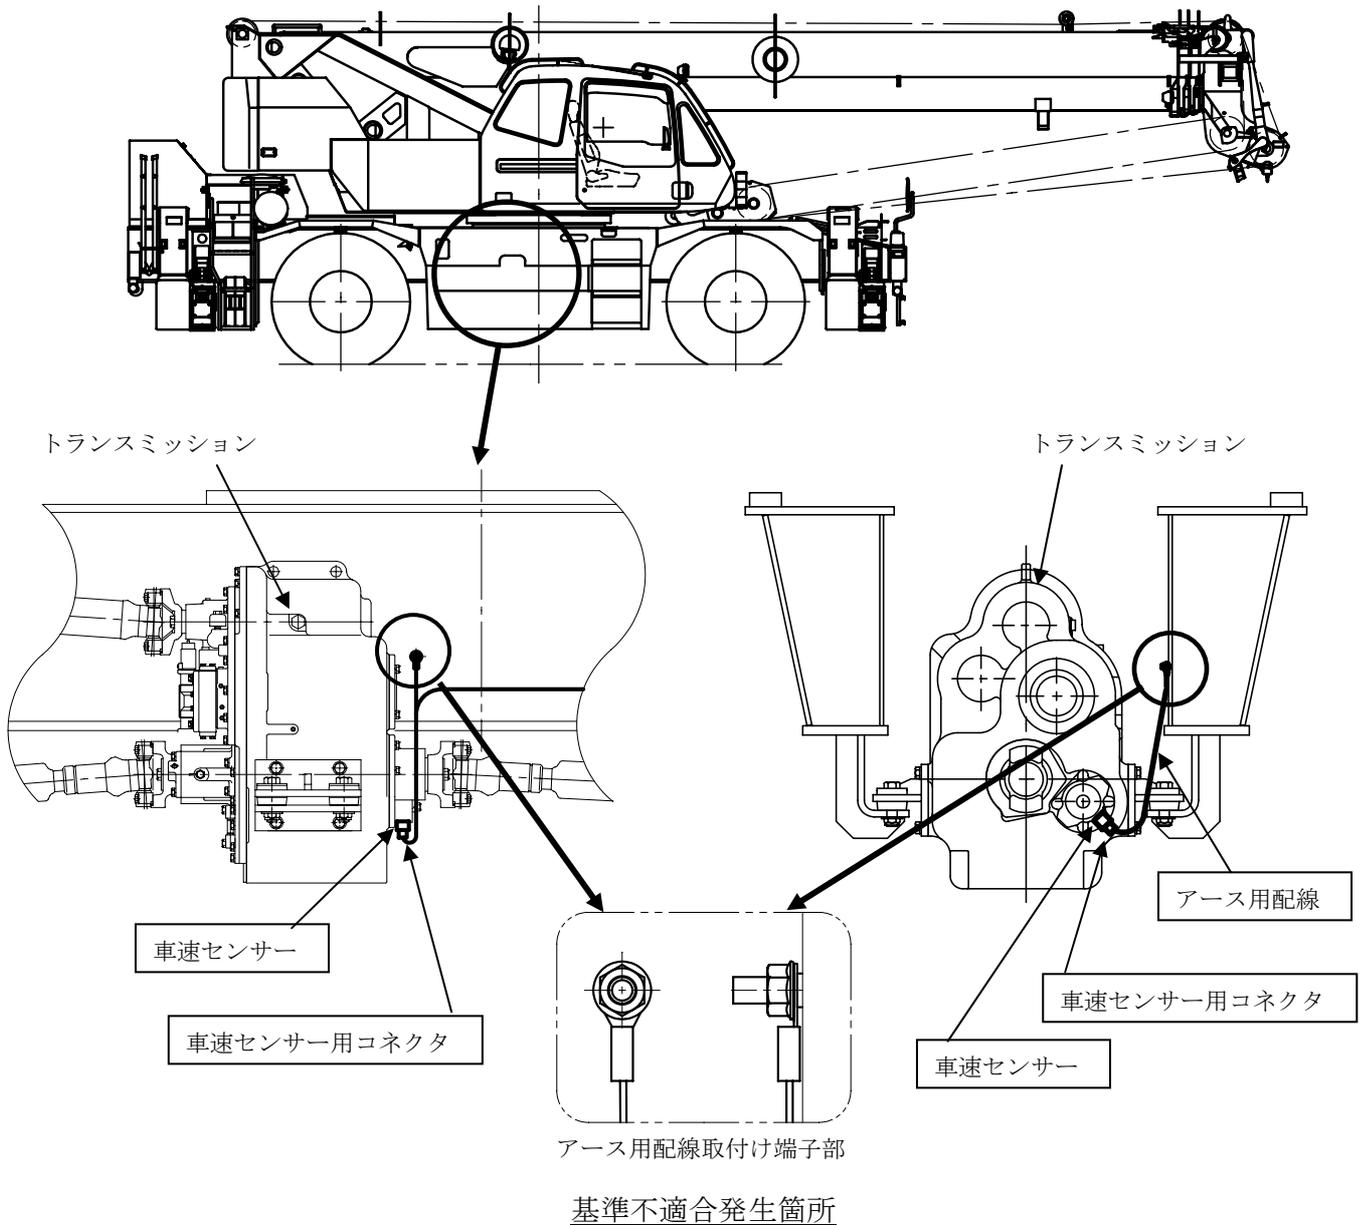

トランスミッションに備えられている車速センサーにおいて、アース用配線取付け端子部の防水処理が不適切なため、雨水等が当該配線内をつたい、車速センサー用コネクタ内に浸入する可能性がある。そのため、コネクタ内が短絡し、正常な速度表示や自動変速が出来なくなるおそれがある。

### 改善内容

全車両、アース用配線および車速センサーを新品に交換するとともに、アース用配線取付け端子部にシール剤を塗布する。

注：□ は交換部品を示す。

識別：シール剤の有無にて容易に識別可能なため、特別は識別の追加は行わない。

