

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年1月15日

リコール届出番号	外-1551	リコール開始日	平成21年1月16日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 ハンス・テンペル	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	車枠(応急用スペアタイヤ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	応急用スペアタイヤを車体下部に固定する装置において、ブラケットの設計が不適切なため、走行中の振動によりブラケットと巻き上げケーブルが接触し磨耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブルが破断して当該装置のタイヤ固定具が外れ、応急用スペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、応急用スペアタイヤ固定装置を対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1551のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	GH-639811	ピアノ	WDF63981323013195～WDF63981323223238 平成15年11月21日～平成18年4月11日	1,323	
	ABA-639811	V350	WDF63981323238546～WDF63981323366995 平成18年9月30日～平成19年9月18日	204	
	ABA-639350		WDF63981323340999～WDF63981323435485 平成19年9月18日～平成20年6月23日	193	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成15年11月21日～平成20年6月23日	(計1,720台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。