

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03 - 5253 - 8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年 3月31日

リコール届出番号	2289	リコール開始日	平成21年 4月 1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトの製造工程において、中間ジョイントのフランジ接合面に防錆油が付着しているものがあるため、クラッチの急な断続操作を繰り返すとフランジの締結ボルトがゆるむことがある。そのため、走行中に異音や振動が発生し、最悪の場合、中間ジョイントのフランジが外れ走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フランジ接合面の防錆油を除去し、締結ボルトを新品と交換して規定トルクで締付ける。なお、フランジの締結にゆるみがある場合は、プロペラシャフトを新品と交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に2289のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ABA-YXS11Y	コンパクト教習車	YXS11-0116621～YXS11-0122018 平成20年 1月21日～平成20年 7月31日	163	マニュアルトランスミッション車
	E-YXS11Y ABA-YXS11Y E-SXS11Y		対象となるプロペラシャフトが補給用として、平成20年2月6日～平成20年10月18日までに出荷され、載せ換えられたもの。但し、オートマチックトランスミッション車と特定できたものは除く。	4	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年 1月21日～平成20年 7月31日	(計 167 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。