


改善箇所説明図

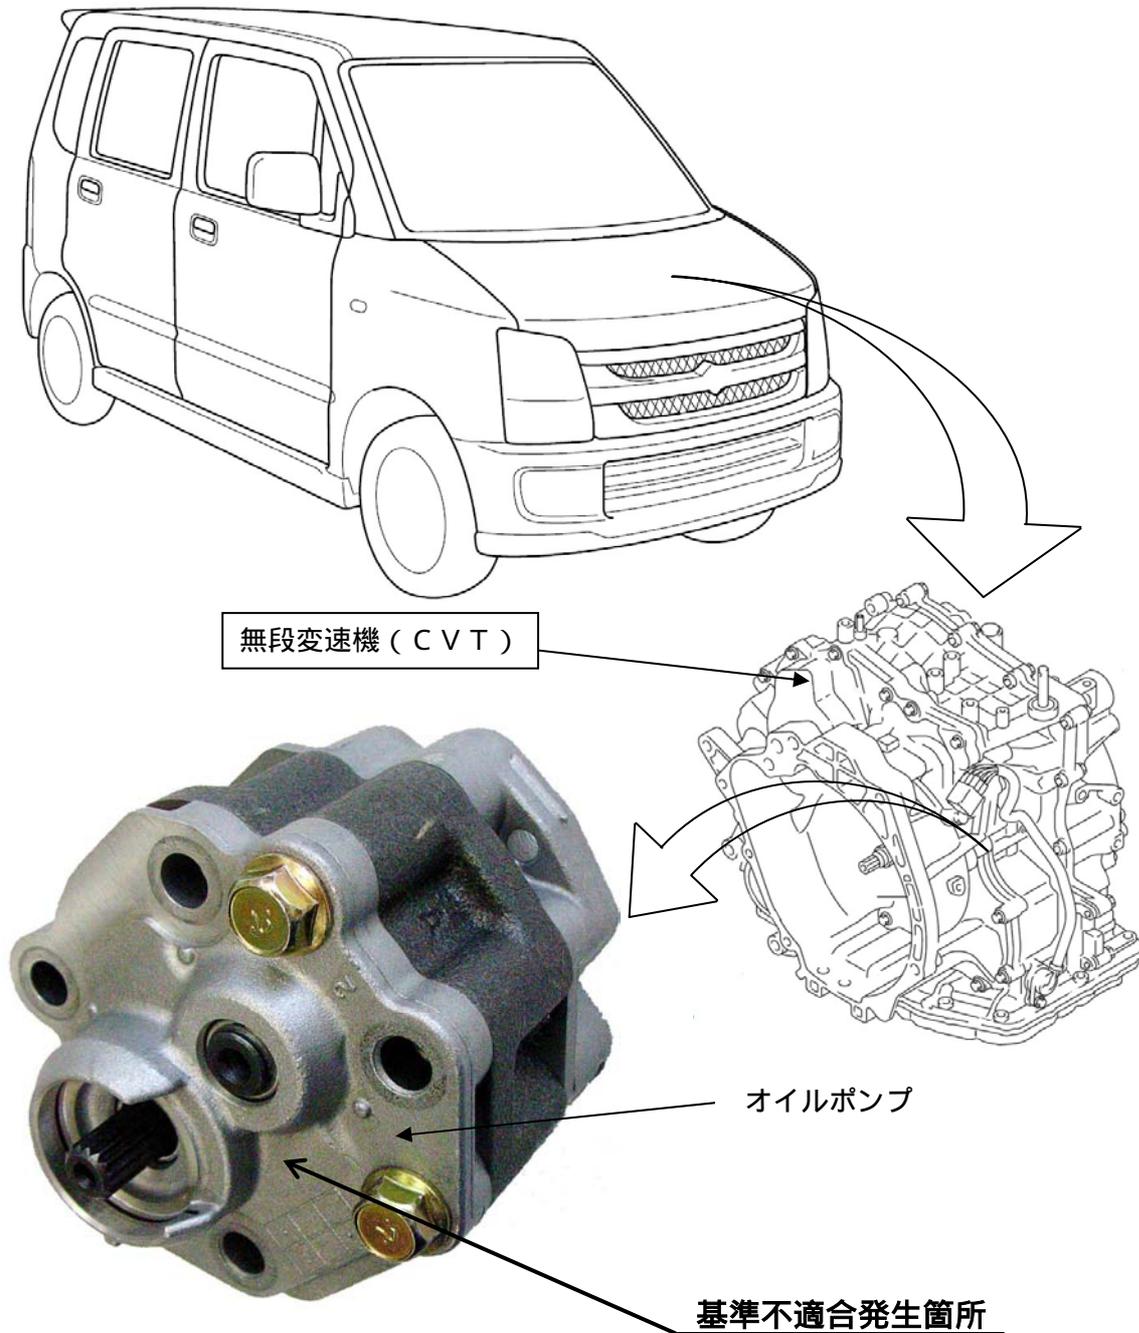

無段変速機 (CVT) 用オイルポンプ製造時に内部ギヤの隙間管理が不適切なため、当該ギヤの隙間が不足しポンプ内面と干渉するものがある。そのため、ポンプ内面が摩耗しギヤが固着してオイルポンプが駆動されなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、無段変速機 (CVT) を良品と交換する。

注 : は交換部品を示す。

識別 : ID プレートに茶色のシールを貼付する。