


改善箇所説明図①

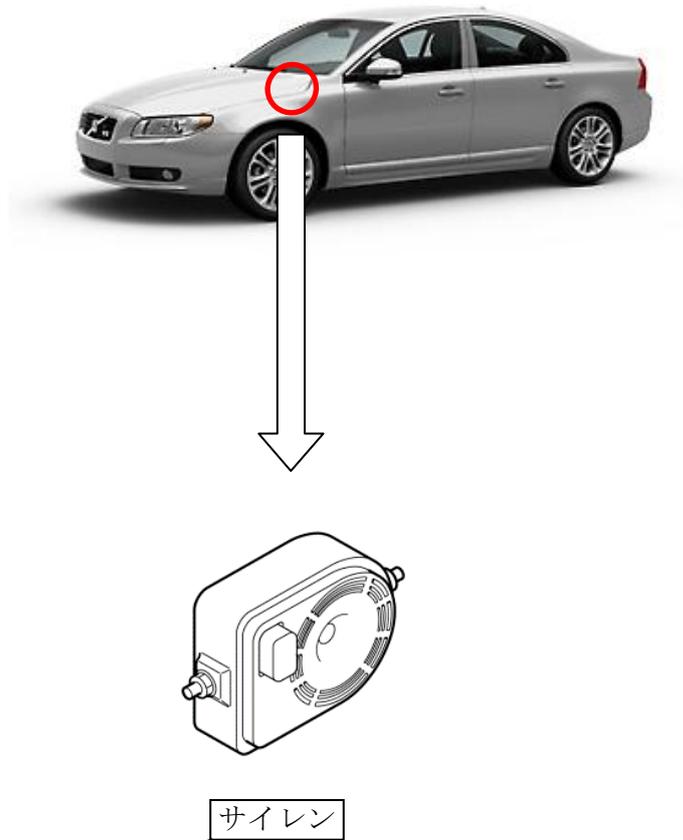

基準不適合発生箇所

盗難発生警報装置のサイレンにおいて、内蔵されているバックアップバッテリーのシールの材質が不適切なため、早期に経時劣化し当該シールが痩せるものがある。そのため、当該バッテリー液が漏れ、サイレンの基板が損傷し、盗難発生警報装置が誤作動するおそれがある。

改善の内容

全車両、サイレンを良品と交換する。

識別

左前席ドアヒンジ取り付けボルトに黄色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。