

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 フォン : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成21年6月11日

改善対策届出番号	383	改善対策開始日	平成21年6月12日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	窓ガラス（側窓ガラス）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	窓ガラスの開口幅を制限するストッパ付きの引き違い窓を装着した路線バスにおいて、ストッパ形状が不適切なため、ガラスモールが破損することがある。そのため、当該窓の開閉操作を強い力で繰り返すと、ガラスがストッパ固定スクリュと接触し、最悪の場合、ガラスが破損するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該窓のストッパを対策品に交換する。モールが損傷しているものは、ガラスとモールを新品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：ユーザを全て把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000288 ~ LV234L1-7001213 平成17年7月25日 ~ 平成19年6月27日	89	
	PKG-LV234L2		LV234L2-7000010 ~ LV234L2-7000145 平成19年2月27日 ~ 平成19年12月27日	38	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000413 ~ LV234N1-7000572 平成18年9月7日 ~ 平成19年6月21日	5	
	PKG-LV234N2		LV234N2-7000066 ~ LV234N2-7000149 平成19年12月19日 ~ 平成20年1月7日	9	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000069 平成18年9月8日	1	
	KL-LV280L1		LV280L1-3000545 ~ LV280L1-3000667 平成15年3月25日 ~ 平成15年7月15日	4	
			LV280L1-7000013 ~ LV280L1-7000196 平成16年6月16日 ~ 平成17年2月24日	3	
	KL-LV280Q1	LV280Q1-7000015 ~ LV280Q1-7000016 平成16年8月25日 ~ 平成16年8月25日	2		
KK-LR233J1	エルガミオ	LR233J1-3001332 平成15年10月20日	1		
日野	PA-KR234J1	日野レイボ KR234J1-7000017 ~ KR234J1-7000195 平成16年12月15日 ~ 平成18年11月22日	10		
	(計9型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年3月25日 ~ 平成20年1月7日	(合計162台)	

【注意事項】  
 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。