

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 フォン : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年6月11日

リコール届出番号	2324	リコール開始日	平成21年6月12日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	かじ取り装置において、ナックルアームをナックルに固定するボルト2本のうち1本について、熱処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、早期に当該ボルトが破損し、最悪の場合、2本とも折損し、ナックルアームが外れて操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを良品と交換する。なお、当該ボルトが損傷している場合には、他のボルトも新品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近もしくは、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に2324のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	エルガ	LV234L1-7000515～LV234L1-7000599 平成17年12月8日～平成18年3月13日	40	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000233～LV234N1-7000304 平成17年12月15日～平成18年3月20日	23	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000009～LV234Q1-7000029 平成17年12月6日～平成18年3月27日	18	
	PJ-FTR34F4	フォワード	FTR34F4-7000115～FTR34F4-7000134 平成17年11月18日～平成18年2月15日	17	
	PJ-FTR34H4		FTR34H4-7000092～FTR34H4-7000103 平成17年11月16日～平成18年2月4日	10	
	PJ-FTR34K4		FTR34K4-7000119～FTR34K4-7000126 平成17年11月19日～平成18年1月30日	6	
	PJ-FTR34L4		FTR34L4-7000283～FTR34L4-7000296 平成17年11月15日～平成18年2月11日	10	
	PJ-FTR34N4		FTR34N4-7000282～FTR34N4-7000283 平成18年1月18日～平成18年2月4日	2	
	PJ-FTR34S4		FTR34S4-7000197～FTR34S4-7000199 平成18年1月24日～平成18年2月2日	3	
	PJ-FVZ34L4		FVZ34L4-7000118～FVZ34L4-7000147 平成17年12月2日～平成18年2月10日	22	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-FVZ34N4	フォワード	FVZ34N4-7000135 ~ FVZ34N4-7000153 平成17年11月14日 ~ 平成18年2月10日	14	
	PJ-FVZ34S4		FVZ34S4-7000056 ~ FVZ34S4-7000069 平成17年11月16日 ~ 平成18年2月8日	12	
	PJ-FVZ34V4		FVZ34V4-7000066 ~ FVZ34V4-7000080 平成17年11月15日 ~ 平成18年1月28日	14	
	(計13型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年11月14日 ~ 平成18年3月27日	(合計191台)	

備考；本届出は、平成18年5月30日付け「届出番号1669」のリコール届出において、原因調査が不十分であったため、改善措置の内容並びに対象範囲を見直すものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。