

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03 - 5253 - 8111 内線42353

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日: 平成21年7月23日

改善対策届出番号	386	改善対策開始日	平成21年 7月 24日
届出者の氏名又は名称	株式会社パプロ 取締役社長 下田 昌一	問い合わせ先: 品質管理部	TEL 0120-825-977
不具合の部位(部品名)	荷台後部ドア		
不具合状態にあると認める構造、装置、又は性能の状況及びその原因	はね上げ式の荷台後部ドアとその開閉補助装置(ドアバランサ)のブラケット固定部で使用しているナットが、正規品のナット(緩み止め機能付き)でない異品のナット(緩み止め機能無)が取付いている可能性がある。そのため、異品のナット取付車両において、ナットが緩み脱落し、ブラケットが当該ドアから外れ、最悪の場合当該ドアが開き状態に保てなくなり、急に閉じてしまうおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ブラケットを取付けているナットを確認し、正規品のナットが取付いていない車両については、正規品のナットに交換する。		
不具合件数	9 件	事故の有無	0件(軽傷 1件)
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 直接訪問及び電話連絡又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車両については、荷台運転席側のフロントパネル下部に青色識別シールを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	KK-FE73CEV	ふそう キャンター	FE73CEV-500504 ~ FE73CEV-500515 平成15年6月10日 ~ 平成15年7月1日	2	
	KK-FE73CB		FE73CB-501839 ~ FE73CB-501844 平成16年4月14日 ~ 平成16年4月15日	2	
	CBF-FB700B	ふそう キャンター ガッツ	FB700B-500355 ~ FB700B-520876 平成15年10月15日 ~ 平成19年6月18日	15	
	GE-FB500B		FB500B-570606 ~ FB500B-570840 平成15年5月22日 ~ 平成15年7月11日	3	
	UC-FB700B		FB700B-500082 ~ FB700B-500100 平成15年8月10日 ~ 平成15年8月19日	3	
	GE-FB523BA		FB523BA-570195 ~ FB523BA-570206 平成15年5月6日 ~ 平成15年6月4日	2	
	KG-FB70AB		FB70AB-503092 ~ FB70AB-506432 平成15年5月6日 ~ 平成16年3月1日	17	
	KK-FD70AB		FD70AB-501364 ~ FD70AB-502656 平成15年5月9日 ~ 平成16年4月1日	19	
	PA-FB70BB		FB70BB-511039 ~ FB70BB-526140 平成17年4月12日 ~ 平成19年3月3日	29	
	PA-FD70BB		FD70BB-520537 ~ FD70BB-540188 平成18年3月22日 ~ 平成19年10月7日	10	
	PDG-FB70B		FB70B-540024 ~ FB70B-540154 平成19年7月20日 ~ 平成19年7月24日	2	
日野	BDG-XZU308M	デュトロ	XZU308M-1003925 ~ XZU308M-1003935 平成19年9月7日	2	
ニッサン	TC-SH4F23	アトラス	SH4F23-0027724 平成17年12月26日	1	
	KR-AHS69AN		AHS69AN-7000177 平成18年5月1日	1	
マツダ	ABF-SYE6T	タイタンダッシュ	SYE6T-214996 ~ SYE6T-215488 平成19年9月7日 ~ 平成19年11月26日	82	
	TC-SYE6T		SYE6T-200778 ~ SYE6T-215460 平成15年5月6日 ~ 平成19年11月7日	907	
	KR-SYF6T		SYF6T-100263 ~ SYF6T-106005 平成17年2月1日 ~ 平成19年8月9日	135	

マツダ	ADF-SKF2T	ボンゴ	SKF2T-200036 ~ SKF2T-200091 平成19年10月8日 ~ 平成19年10月10日	8	
	KQ-SKF2T		SKF2T-105556 ~ SKF2T-107367 平成18年4月24日 ~ 平成18年11月1日	5	
	KR-SKF2T		SKF2T-101097 ~ SKF2T-109376 平成17年2月21日 ~ 平成19年8月10日	40	
	TC-SK82T		SK82T-303375 ~ SK82T-321993 平成15年7月19日 ~ 平成19年2月3日	7	
	KK-WHS5T	タイタン	WHS5T-300935 平成15年9月11日	1	
いすゞ	KR-NKR81LAV	エルフ	NKR81LAV-7007275 ~ NKR81LAV-7012758 平成15年10月24日 ~ 平成16年9月9日	6	
	PB-NKR81AN		NKR81AN-7009441 ~ NKR81AN-7069003 平成17年3月5日 ~ 平成19年3月1日	20	
	PB-NKR81N		NKR81N-7045318 平成18年3月22日	1	
	PB-NKS81AN		NKS81AN-7001595 ~ NKS81AN-7003327 平成17年8月29日 ~ 平成18年9月18日	3	
	VD-NKR81AN		NKR81AN-7029634 ~ NKR81AN-7048459 平成17年11月4日 ~ 平成18年5月19日	8	
	KK-NHR69EAV		NHR69EAV-7451387 ~ NHR69EAV-7458185 平成15年5月6日 ~ 平成16年8月19日	228	
	KK-NHS69EAV		NHS69EAV-7414211 ~ NHS69EAV-7415300 平成15年5月7日 ~ 平成16年8月6日	111	
	KK-NKR69EAV		NKR69EAV-7408879 ~ NKR69EAV-7408902 平成16年4月2日 ~ 平成16年6月10日	2	
	KR-NHR69EV		NHR69EV-7454198 ~ NHR69EV-7458553 平成15年10月28日 ~ 平成16年10月12日	50	
	KR-NHR69N		NHR69N-7000010 ~ NHR69N-7012552 平成16年8月2日 ~ 平成19年5月24日	776	
	KR-NHS69AN		NHS69AN-7000108 ~ NHS69AN-7002752 平成16年11月24日 ~ 平成19年4月3日	291	
	KR-NHS69EAV		NHS69EAV-7415188 ~ NHS69EAV-7415332 平成16年10月14日 ~ 平成16年10月20日	8	
	BKG-NHR85		NHR85-7000187 ~ NHR85-7001940 平成19年7月1日 ~ 平成19年11月28日	158	
	BKG-NHS85		NHS85-7000082 ~ NHS85-7000733 平成19年7月1日 ~ 平成19年11月26日	70	
	BKG-NLR85		NLR85-7001960 平成19年11月29日	1	
	TC-ASH4F23		ASH4F23-N602272 ~ ASH4F23-N604200 平成16年3月13日 ~ 平成18年11月8日	18	
	トヨタ		ADF-KDY281	ダイナ	KDY281-0001205 平成19年11月7日
KR-KDY280		KDY280-0013410 ~ KDY280-0016151 平成18年5月1日 ~ 平成19年7月26日	5		
LD-RZY231H		RZY231H-0001154 ~ RZY231H-0010169 平成16年3月20日 ~ 平成18年2月1日	50		
LD-RZY281H		RZY281H-0010008 平成17年5月12日	1		
(計 42型式)	(計 9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年5月6日 ~ 平成19年11月29日	3101		

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。