


## 改善箇所説明図

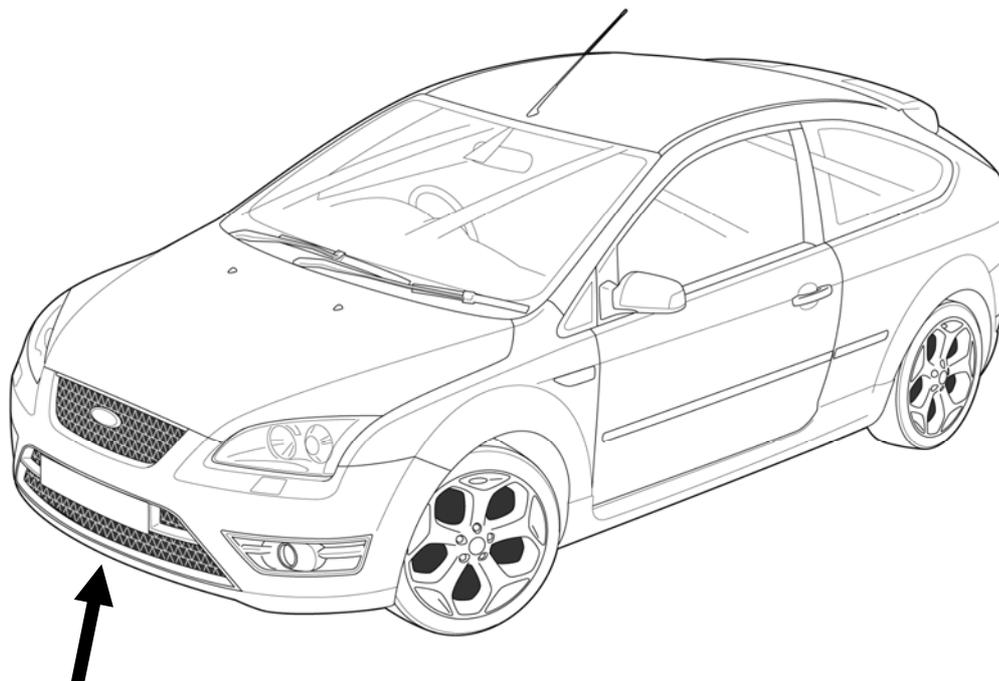

 
かじ取り装置 (パワーステアリングオイルホース)

### 基準不適合発生箇所

油圧式パワーステアリングにおいて、パワーステアリングオイルホースと当該ホースブラケットの固定位置が不適切なものがあため、低圧側の当該ホースが引っ張られ、疲労し亀裂が生じることがある。そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、パワーステアリングオイルが洩れ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該ホースの取り付け状態を点検し、取り付け状態が不適切なものは、ブラケットを対策品と交換し、正しい位置に固定する。また、当該ホースに亀裂があるものは、当該ホース一式を対策品と交換する。

注：  内は改善箇所を示す。