


改善箇所説明図

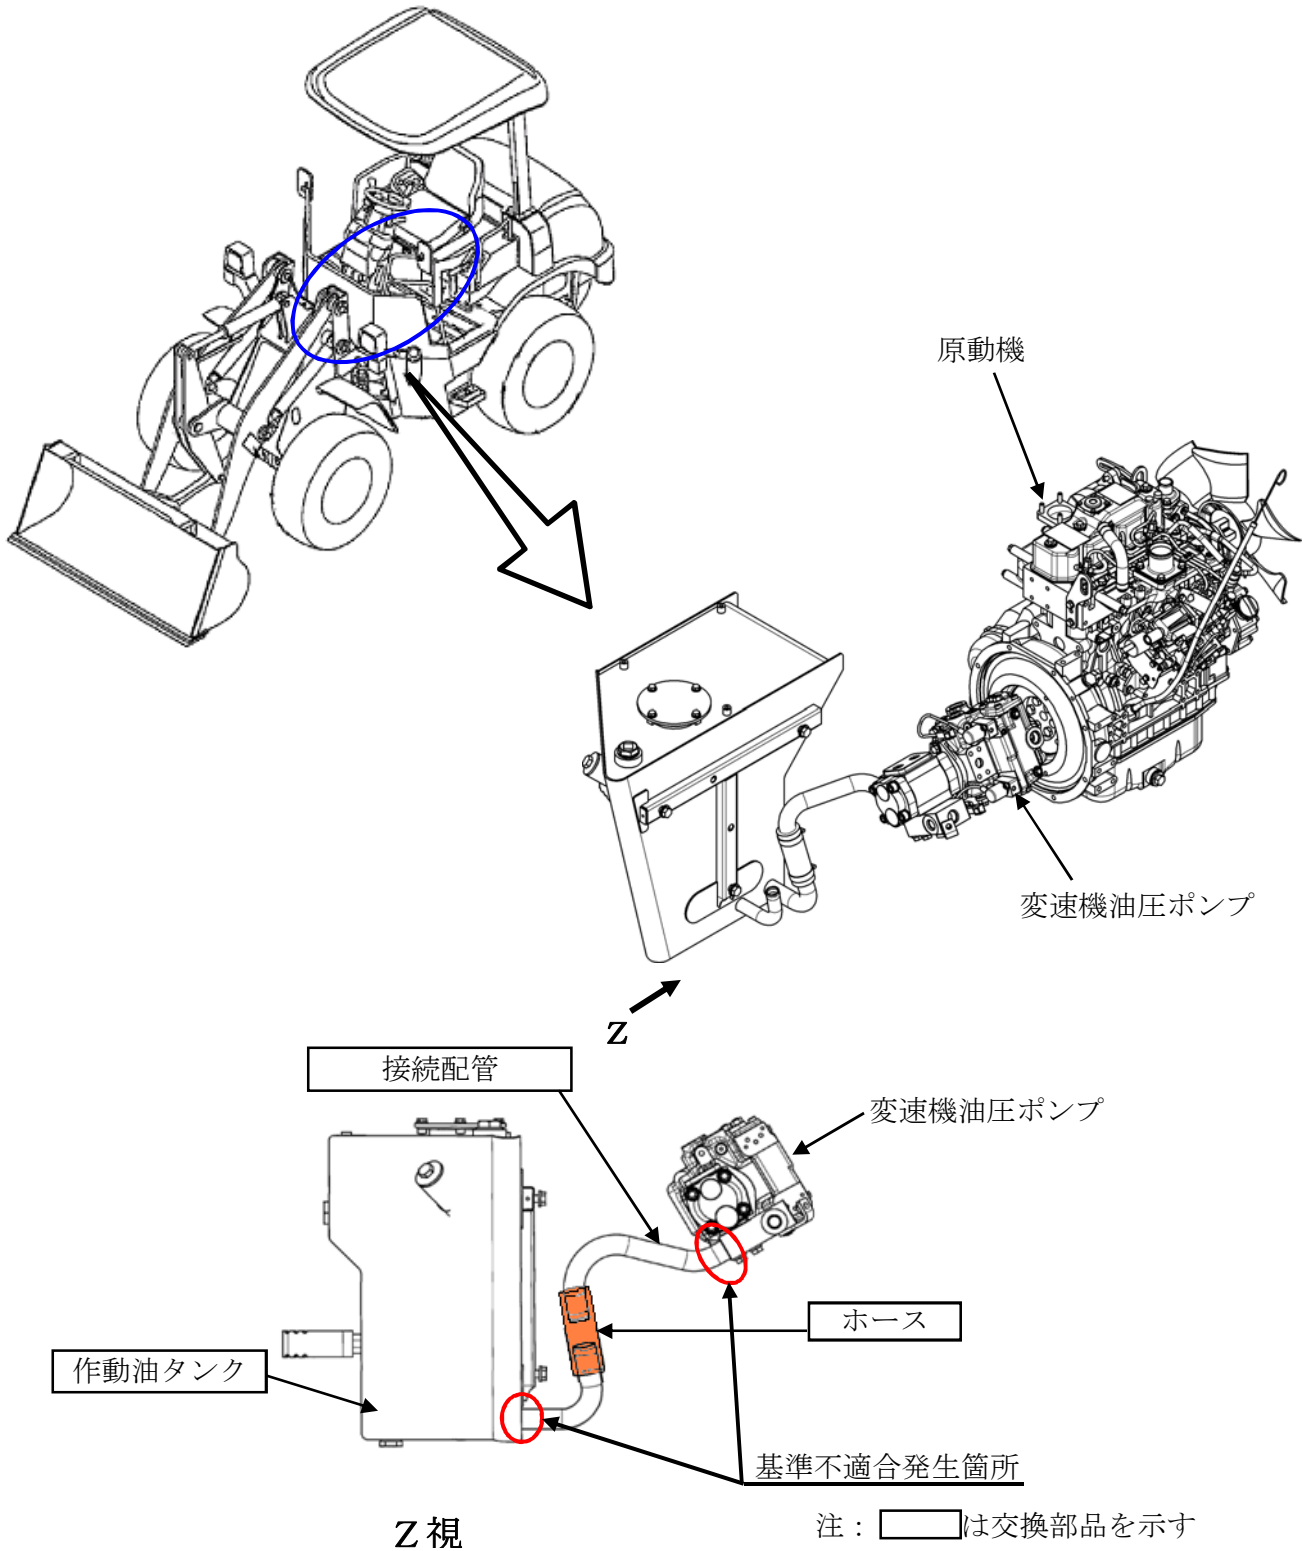

変速機用油圧ポンプと作動油タンクの接続配管において、配管接続部のホースの長さが不足しているため、振動を吸収出来ず、当該配管に亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、作動油が漏れ、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善の内容

全車両、作動油タンク、接続配管及びホースを対策品に交換する。

識別： 作動油タンク側面に白ペイントを塗布する。

