

改善箇所説明図



注： は交換部品を示す。

フロント・ドライブ・シャフトにおいて、ホイール側ジョイント部のインナー・レースの加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、繰り返しの加速等によりインナー・レースの歯が摩滅し、最悪の場合、タイヤに駆動力が伝わらなくなり、走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右輪のシャフトのあそびを測定し、基準を満たさないものは、フロント・ドライブ・シャフトを良品と交換する。

識別： フロント・サブ・フレーム中央のボルト部へ黄色ペイントを塗布する。