

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年11月26日

リコール届出番号	2422	リコール開始日	平成21年11月27日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（エアマスター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスの制動装置において、ブレーキ配管の洗浄が不適切なため、ブレーキ液に混入した異物により、倍力装置（エアマスター）からブレーキ液が漏れることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、坂道発進補助装置（HSA：ヒル・スタート・エイド）及びABSモジュレータのゴム部品が侵され、最悪の場合、ブレーキが解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアマスターの交換履歴の有無を確認し、交換されていない車両については、エアマスター、HSAバルブ並びにABSモジュレータを点検し、ブレーキ液が漏れているものは、当該部品を新品と交換するとともに、エア配管を洗浄する。		
不具合件数	22件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2422のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KK-LT233J2 KL-LT233J2	エルガ	LT233J2-3000102～LT233J2-3000141 平成15年10月3日～平成16年4月6日	40	
			LT233J2-7000001～LT233J2-7000054 平成16年7月29日～平成17年8月2日	54	
	PJ-LV234L1		LV234L1-7000086～LV234L1-7001000 平成18年3月22日～平成19年8月29日	349	
	PJ-LV234N1		LV234N1-3000001 平成18年1月24日	1	
			LV234N1-7000314～LV234N1-7000482 平成18年3月20日～平成18年12月28日	109	
	PJ-LV234Q1		LV234Q1-7000031～LV234Q1-7000080 平成18年3月23日～平成18年12月18日	44	
	KL-LV280L1		LV280L1-3000749～LV280L1-3000854 平成15年10月8日～平成16年5月26日	99	
			LV280L1-7000001～LV280L1-7000074 平成16年6月14日～平成16年8月27日	72	
	KL-LV280N1		LV280N1-3000353～LV280N1-3000430 平成15年10月14日～平成16年6月2日	60	
			LV280N1-7000001～LV280N1-7000026 平成16年6月18日～平成16年7月27日	26	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LV280Q1	エルガ	LV280Q1-3000091～LV280Q1-3000109 平成15年10月24日～平成16年6月2日	17	
			LV280Q1-7000001～LV280Q1-7000016 平成16年6月23日～平成16年8月25日	16	
	KK-LR233J1	エルガミオ	LR233J1-3001322～LR233J1-3001464 平成15年10月14日～平成16年6月2日	136	
			LR233J1-7000001～LR233J1-7000056 平成16年6月14日～平成16年7月29日	46	
	PA-LR234J1		LR234J1-7000001～LR234J1-7000641 平成16年8月20日～平成19年1月8日	368	
	KL-LV774R2	ガーラ	LV774R2-3000452～LV774R2-3000542 平成15年10月8日～平成16年6月14日	91	
			LV774R2-7000001～LV774R2-7000213 平成16年6月18日～平成17年8月22日	213	
	KL-LV780H2	ガーラ	LV780H2-3000078～LV780H2-3000094 平成15年11月19日～平成16年5月14日	17	
			LV780H2-7000001～LV780H2-7000031 平成16年7月9日～平成17年8月22日	31	
	KL-LV781R2	ガーラ	LV781R2-3000220～LV781R2-3000242 平成15年10月7日～平成16年4月26日	23	
			LV781R2-7000001～LV781R2-7000098 平成16年6月14日～平成17年7月25日	98	
	KK-LR233F1	ガーラミオ	LR233F1-3000169～LR233F1-3000185 平成15年10月29日～平成16年6月2日	17	
			LR233F1-7000001～LR233F1-7000007 平成16年6月18日～平成16年7月26日	7	
	日野	KL-KV280L1	日野 ブルーリボンII	KV280L1-7000001～KV280L1-7000014 平成16年7月26日～平成16年8月24日	
KL-KV280N1		KV280N1-7000001～KV280N1-7000002 平成16年7月20日～平成16年7月20日		2	
PA-KR234J1		日野 レインボーII	KR234J1-7000001～KR234J1-7000205 平成16年9月13日～平成18年12月27日	196	
	(計17型式)	(計6車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年10月3日～平成19年8月29日	(合計2,146台)	

備考；本届出は、平成19年11月8日付け「届出番号1991」のリコール届出において、原因が判明したため、対象範囲を拡大して実施するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。