


改善箇所説明図

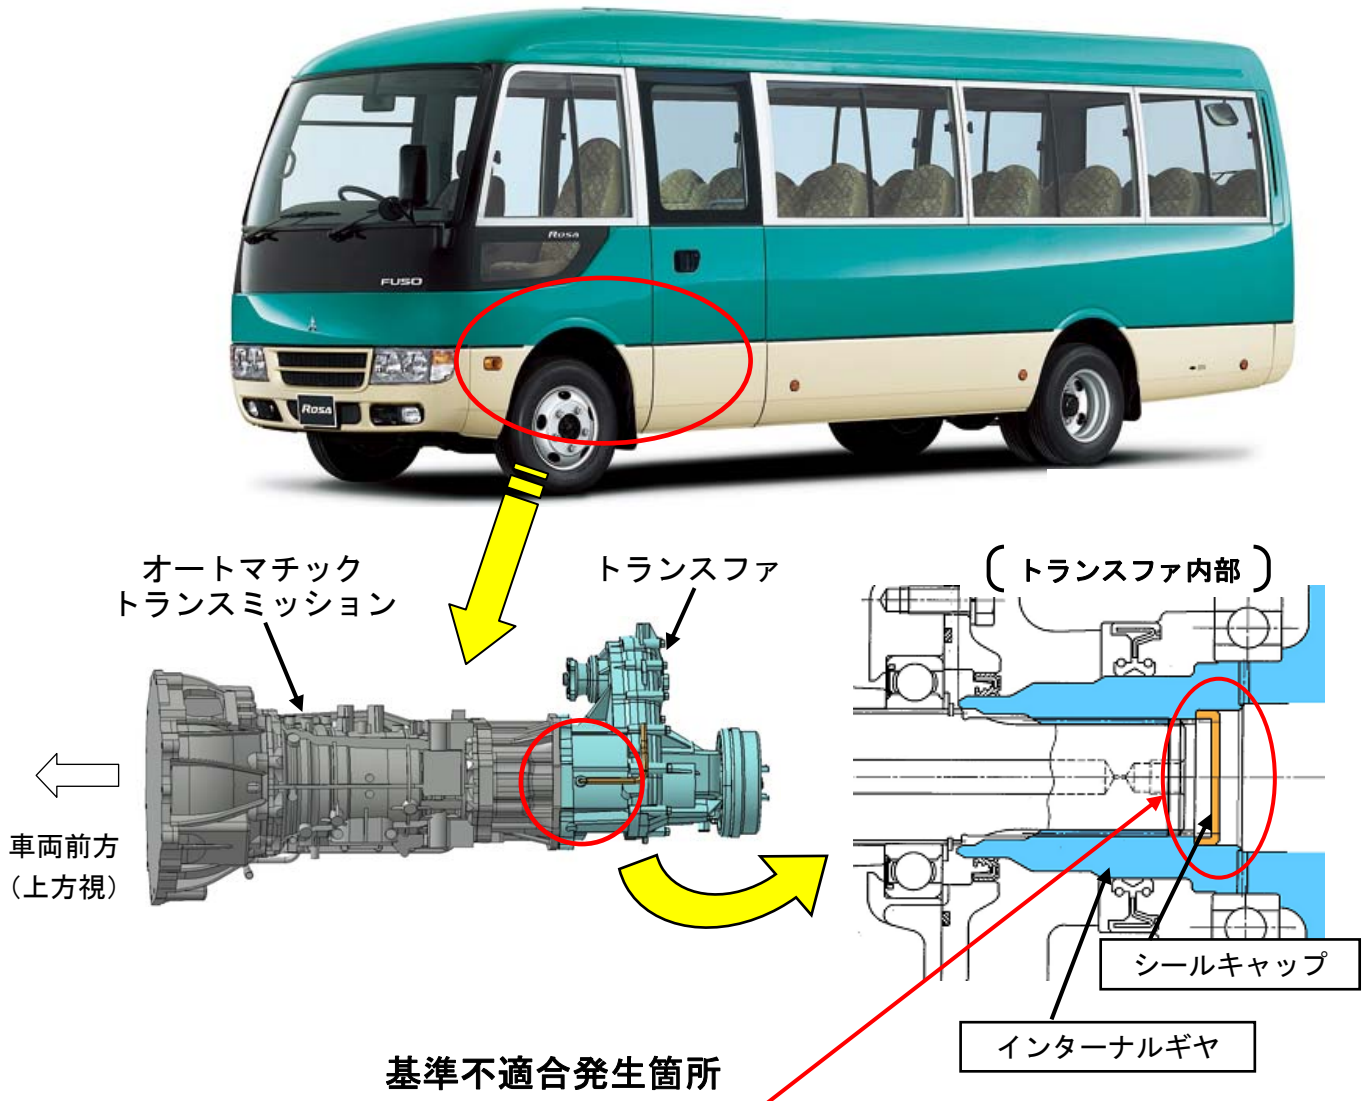

オートマチックトランスミッションを搭載した四輪駆動車において、トランスファ内インターナルギヤ端部に装着されているシールキャップの耐圧性不足により、オートマチックトランスミッションフルードがトランスファを経由して外部に流出するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、耐圧性を向上したシールキャップ付のインターナルギヤに交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：作業完了車には、所定の位置に「LB29」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。

トラック：助手席側ドア開口部のドアロックストライカー付近

バス：アクセルペダル右部壁面(車両銘板下部)