

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年12月2日

リコール届出番号	2427	リコール開始日	平成21年12月2日
届出者の氏名又は名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 （問合せ先：品質保証部 TEL 06-6376-6347）		
不具合の部位(部品名)	ブレーキ装置（ブレーキアーム支点シャフト取り付けボルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置のリンク機構において、ブレーキアーム支点シャフトの取り付けボルトが適切に締め付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトがゆるみ、ブレーキアームの支点シャフトが外れ、最悪の場合、ブレーキがきかなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトの締め付け状態を確認し、適切に締め付けられていないものは規定の締め付けトルクで締め付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ユーザーを全て把握しており、直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベル横にNo. 2427のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	24J	EG220	24J-001694～24J-001994 平成21年3月23日～平成21年9月11日	181台	
	EDM-24J	EG222	24J-021829～24J-022101 平成21年3月23日～平成21年9月16日	132台	
		EG224	24J-032344～24J-032596 平成21年3月23日～平成21年9月16日	147台	
		EG224X	24J-041010～24J-041220 平成21年3月23日～平成21年9月11日	150台	
	EDM-30J	EG227	30J-071212～30J-071338 平成21年3月23日～平成21年9月7日	61台	
		EG227X	30J-081090～30J-081261 平成21年3月23日～平成21年9月8日	97台	
		EG230	30J-010480～30J-010534 平成21年3月24日～平成21年8月27日	35台	
		EG230X	30J-090700～30J-090814 平成21年3月23日～平成21年8月20日	77台	
	(計3型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年3月23日～平成21年9月16日	880台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。