

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 12 月 15 日

リコール届出番号	外-1638	リコール開始日	平成 21 年 12 月 16 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	冷却装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ラジエターとウォーターポンプ間の冷却ホースの製造工程が不適切なため、当該ホースの強度が不足している。そのため、そのまま使用を続けると、冷却用アッパーホースが膨張・収縮を繰り返して締め付け部が緩み、冷却水が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該冷却ホースを良品に交換する。また、当該冷却ホースと接続するウォーターポンプの塗装を除去する。		
不具合件数	3 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報及び市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1638 を貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	F 650 GS	BMW F650GS	WB10218088ZT25519 ～ WB10218079ZT34830 平成 20 年 1 月 7 日 ～ 平成 20 年 9 月 22 日	53 台	
	F 800 GS	BMW F800GS	WB10219089ZT71304 ～ WB10219069ZT72385 平成 20 年 9 月 15 日 ～ 平成 20 年 10 月 1 日	52 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 20 年 1 月 7 日 ～ 平成 20 年 10 月 1 日	105 台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。